

Datum: 2002-05-14

7.1 Inledning

Det löpande underhållet har under det senaste decenniet tyvärr varit alltmer eftersatt.

I djupare mening är dock byggnadsbeståndet fortfarande i ett gott skick. Det är mot den bakgrunden som det nu relativt stora behovet av akuta insatser skall ses. Det finns stora byggnadshistoriska och ekonomiska värden att spara genom att genast åtgärda de nu stora bristerna i underhållet. Det är viktigt att det sker innan mer omfattande skador uppstår.

De viktigaste på flera ställen återkommande akuta åtgärderna är översyn av taken, fönsterunderhåll samt att sänka de på vissa ställen alltför höga marknivåerna.

Vad gäller taken är allvaret och omfattningen i dagens situation svår att bedöma. En inspektion av dolda konstruktioner (tex konditionen på underlagspappen) och av vindarna krävs för detta. Utifrån ser dock tak-situationen mycket allvarlig ut med ett stort antal skadade eller ur sina lägen rubbade takpannor. Det är också vanligt med rostiga, dåligt efterhållna plåtdetaljer. En omedelbar översyn av taken är nödvändig. (Inom skyddsområdet finns omkring 90 st tegeltak.)

Situationen vad gäller fönstren är även den akut. Sprucken kitt och flaggande färg är en allt för vanlig syn. I dagsläget har relativt få skador gått så långt att virket alvarligt skadats. Åtgärdas inte det dåliga underhållet kommer dock snart mycket stora skador att uppstå.

För fönsterunderhåll se vidare under 5.3.

Angående för hög marknivå se 5.1.4



Mellan torpet



Solbacken

Brunnshus**Hus 661**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong.	
Vägg	Timmerstomme med stående profilerad locklistpanel.	Röta på nedre delen av locklistpanel. Delar av vattbrädan rötskadad, även delvis borta, akut åtgärdsbehov. Bättringsmålning.
Tak	Brädtak, tjärat, övre takfall. Sågat ekspån, tjärat, nedre takfall. Taksprång, panel, intäckta tassar.	
Dörrar	6st panelade pardörrar, trä. Foderbrädor. Överluffer, blyspröjsade tvålufts varav 1 st träspröjs. Ramp, trä.	Fyra av överlufferna ej stängbara. Samtliga överluffer målningsbehov samt kittning.
Fönster		Se ovan
Övrigt	Glob och kors vid takkrön Anslagstavla.	Akut målning och kittning av anslagstavla.

Brunnskontor**Hus 662**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Natursten, utstrukna fogar Betongsten, rustikputsad Betongplintar	SV hörnet har rasat sönder, akut reparationsbehov. För hög marknivå mot vägen, akut åtgärdsbehov.
Vägg	Timmerstomme, synlig mot N, Ö och V stående locklist S. Knutbrädor hörn Knutbrädor vägg (inkl. följare)	Panelen uttryckt och skadad vid sockelskadan i SV hörnet. Knutbrädor rötskadade nertill på norra sidan.
Tak	Klyvspån (trol. furu),nockbrädor, tjärat Takfotspanel	
Dörrar	1 st parfyllningsdörr med överljus, inkl. foder, trä 1 st upptill spröjsad, nertill panelad pardörr (föreställer fönster och vägg)	
Fönster	8 st spröjsade tvåluft med överluffer, inkl foder 1 st spröjsat tvåluft, inkl foder	Akut målningsbehov samtliga fönster.
Övrigt	Trappa, trä 6 st markiser	

Conversationssalongen**Hus 663**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstenmur, rustikputsad Natursten, verandan	Vissa sättningsprickor.
Vägg	Timmerstomme och följare, trä Knutbrädor, trä	Bottensyll delvis rötskadad, Ö. Svartmögel, Ö
Tak	Kontursågat ekspån ochnockbräda, trä Taksprång, panelat, trä	
Dörrar	1st pardörr med fyllningsdörrblad och foderlister, trä	
Fönster	10st blyspröjsade tvåluft och foderbrädor, trä	
Övrigt	Veranda grusad Trapp och ramp på veranda, trä Räcken, bänkar, bord och blomlådor, trä Trälucka kryppgrund	

Källstugan**Hus 664**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar Delvis inpanelad, trä	
Vägg	Träregelstomme, locklistpanel	
Tak	Tvåkupigt tegel mednockpannor Vindskivor och taksprång med tassar, trä Vattbrädor, plåt	
Dörrar	2st fyllningsdörrar glasade, trä 1st skivklädd, trä Foderbrädor, trä	
Fönster	4st spröjsade tvåluft samt foderbrädor, trä 1st spröjsat enluft samt foderbrädor, trä, 1st litet enluft, trä Foderbrädor, trä	
Övrigt	Delvis inbyggd öppen veranda m skivtäckta väggar och tak Räcke och pelare, trä Trappa, trä Räcke, stål	

Badexpedition**Hus 665**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	
Vägg	Överfalsad lockpanel inkl. vatt- och syllbräda nertill, trä Fronton, listverk	Fasaden allmänt målningsbehov Vatt- och syllbräda akut målningsbehov
Tak	Enkupigt tegel,nockpannor Vattbrädor, plåt Vindskivor, profilerad taklist, trä	
Dörrar	1st upptill glasad parfyllningsdörr inkl. foder, trä 1st fyllningsdörr inkl. foder, trä	
Fönster	3 st spröjsade tvålufts samt foder- och vattbrädor, trä	Akut fönsterrenoverig, kitt saknas, pluggar tränger ut.
Övrigt	Indragen veranda med pelare, räcken och fasta bänkar, trä Trappa, trä Räcke, stål	Målningsbehov. Grenar från närmaste träd bör beskäras, tak rensas.

Glas badhus**Hus 666**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur	Utskjutning av grunden i NV och SV hörnet, vattbrädan upptryckt så att fall mot fasaden råder. Vissa sockelstenar ur läge på södra sidan. Akut reparationsbehov.
Vägg	Träregelstomme, locklistpanel Knutbrädor (hörnpilastrar)	Akut panelskada mitt på södra fasaden (äldre reparation.) Skada södra sidan vid balkong (olämplig avrinning). Invändiga fuktskador och läckage bör beaktas även avseende fasadskador. Vattbrädor akut målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel,nockpannor Vattbrädor, rännalar, plåt Vindskivor, taklist / gesims (omvikt), trä	Vissa pannor helt ur läge. Vattbrädor och rännalar rostiga, akut målningsbehov.
Dörrar	2 st upptill glasade parfyllningsdörrar, överljus, foder och överstycke, trä 1 st skivklädd dörr, inkl foder (igenspikad) 1 st upptill spröjsad fyllningsdörr, inkl foder	Målningsbehov
Fönster	23 st spröjsade tvåluft, inkl foder 20 st spröjsade tvåluft, inkl foder 4 st spröjsade treluft, inkl foder	Akut underhålls behov, kitt, färg och vissa hörnbeslag borta.
Övrigt	Ramp, trappor, inkl. handledare, räcken, trä Räcke, stål Takarännor, stuprör, 4 st ventilationshuvor, plåt	Stålräcken målningsbehov. Stuprör, rännor med smärre skador och rost, målningsbehov.

Björnströms badhus ("15")**Hus 667**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	Flagar
Vägg	Träregelstomme, locklistpanel, trä	Skador i underkant spec. S och V Algpåväxt, N
Tak	Plåt, skivtäckning, bandtäckning lilla takfallet VN 2st ventilationshuvar Vind- och vattbrädor, trä. Vindbräda lilla taket, plåt Taksprång, panelat	Plåt rostig, färgen flagar; akut målningsbehov. Vind- och vattbrädor, akut målningsbehov, svartmögel
Dörrar	1st pardörr fyllningsdörrblad N, trä 1st skivklädda S, trä Foderbrädor	Akut renoverings och målnings behov. Måste ersättas med ny dörr. Plastfärg flagar.
Fönster	14st småspröjsade tvålufts, trä	Stort renoveringsbehov.
Övrigt	Markiser, stål Trappa och ramp, trä. Räcke, trä och stål	rostiga

Henschens badhus (Allmänna)**Hus 668**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar, fyrkantiga på huvudbyggnaden och runda på tillbyggnaden.	
Vägg	Locklistpanel, trä	Smärre skador i locklist och färg flagar
Tak	Tvåkupigt tegel med nockpannor. Bandtäckt plåt på tillbyggnader. Vindskivor, trä. Vindskivor tillbyggnader, plåt Vattbrädor, plåtklädda Taksprång panelat, tassar på tillbyggnaderna, trä	Vindskivor borde målas gula. Vattbrädor med plåt rostiga, bytes och målas gula.
Dörrar	2st glasade skivklädda (en spröjsad) 2st fd entredörrar fyllnadsdörrblad, fastmonterade Foderbrädor, trä	Fastsatta dörrar skall bevaras och fortsatt målas som vägg.
Fönster	15st tvålufts, trä, 22st spröjsade enlufts, trä, 9st fyrlufts, trä 4st enlufts, trä (varav 2st överlufte till fd entréer) Karmar och foderbrädor, trä	Renoveringsbehov, rostiga hörnbeslag.
Övrigt	Trappor, ramper, räcken, trä 2st ventilationshuvar, plåt Stuprör i stor dimension, plåt	Akut renoveringsbehov, spec S Räcken, algpåväxt; rengöringsbehov Ventilationshuvar; målningsbehov bevaras

Fribergers badhus**Hus 669**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensplintar (skilda för vägg resp bjälklag)	
Vägg	Träregelstomme, stående pärlspontpanel Syllbräda, knutbrädor, profilerad list över fönster	Mycket flagande färg, målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel Nockbrädor, vattbrädor av plåt. Ventilationshuv, förzinkad plåt Kontursågade vindskivor, gavelryttare (uggla), panelad takfot, trä	Enstaka pannor ur läge, akut åtgärdsbehov. Nockbrädor, vattbrädor mycket rostiga, målningsbehov. Vindskivor, takfot algbevuxta, rengörings- och målningsbehov.
Dörrar	2 st parfyllningsdörrar, småspröjsade upptill, inkl foder, trä	Målningsbehov
Fönster	6+8 småspröjsade treluft (i band), inkl foder, trä 5+5 st småspröjsade tvåluft (i band), inkl foder, trä 2 st småspröjsade termfönster (tre lufter), inkl foder, trä	Akut underhållsbehov
Övrigt	2 st ramper, trä, dito räcken, trä Hängrännor, vattkuper, stuprör (skarpt utförande)	

Maskinhus med vattentorn och skorsten**Hus 670**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur , slammad Betongmur, norra tillbyggnaden	Omfattande putsnedfall, åtgärdsbehov.
Vägg	Murad stomme, puts, nedre delar. Träregelstomme, liggande pärlspont med foderbrädor, tornet. Stående pärlspont , tornets övre del samt södra gaveln.	Omålade putslagningar Akut målningsbehov
Tak	Skivtäckt plåt, torn, venthuv samt södra delen. Papp, norra delen. Ventilationshuv, trä Taksprång södra delen och tornet kontursågade tassar, trä Vindskivor, plåt norra delen.	Akut underhållsbehov.
Dörrar	1st enkeldörr, trä, stående panel 2st pardörrar, trä, ståendepanel (en med stålkarm) 1st bred skjutdörr, trä V	Akut målningsbehov
Fönster	7st spröjsade tvålufts, trä och 2st små tvålufts, trä, 3st spröjsade tvålufts med foder, trä, 2st tvålufts med foder och 3st små enlufts m foder, trä, 2st småspröjsade enlufts med foder, trä	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Skorsten, tegel med stensockel med betongfall. Kröntäckning av plåt. Renslucka, smide	Skorsten: vittringar och färska tegelnedfall mellandelen. Skatbon. Borde förses med lock.

Tvättstugan**Hus 671**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar Betongplintar inklädda med betongelement.	
Vägg	Stående locklistpanel	Svartmögel, målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel, tegel vidnock. Vattbrädor, plåt Vindskivor, trä Takfot, tassar	Smärre frostsprängning, några pannor ur läge; akut åtgärdsbehov. Vattbräda delvis lossad, reparationsbehov. Fuktskador vid ventilationsutsläppet under takfoten, akut åtgärdsbehov.
Dörrar	3st klädda med stående panel. 1st bräddörr Foderbrädor	
Fönster	7st spröjsade tvålufts med foderbrädor, trä 1st mindre tvålufts med foder, trä	Aluminiumlister nederkant fem fönster tas bort och fönstren kittas. Övriga fönster; underhållsbehov.
Övrigt	Skorsten, tegel Ventilationshuv på tak, plåt 2st trappor, samt ramp, trä	

Trastvätt och förråd**Hus 672**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar. Betongplintar med senare anlagd platta på mark.	
Vägg	Stående spontad slätpanel, varierade dimensioner.	Delar av fasaden, främst S har vittrad spjälkad panel som delvis torkat ur sponten. Reparations- och målningsbehov.
Tak	Plåt, sinuskorrugerad, nockbräda, plåt. Plåt, trapetskorrugerad. Vindskivor, trä, vattbräda plåt. Takfot, tassar.	Delvis lossad sinuskorrugerad plåt, reparationsbehov. Vindskivorna bytes.
Dörrar	2st enkla, 1st skivklädd pardörr Ö. 2st enkla, 1st skivklädd, panelmönstrad pardörr VN. Foderbrädor.	Målningsbehov.
Fönster	1st enlufts, foderbrädor, 1st tvålufts, foderbrädor. 3st tvålufts, foderbrädor.	Akut underhållsbehov.
Övrigt	5st trappor, trä. Skärmtak. Värmeväxlaranläggning i rödfärgad träinhängnad.	

Saltbod**Hus 673**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar Betongstensmur (mellan plintar)	
Vägg	Spontad profilerad locklistpanel Vattbräda i nederkant Knutbrädor	Panelen har krupit isär framförallt på V sidan, behöver dras fast. Målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel, nockpannor Vattbrädor, vindskivor, takfotsbrädor, trä Taksprång, åsar, brädor Papp (på materialstick)	Normal översyn.
Dörrar	1st panelklädd, trä, dito foder 1 st panelpardörr (tapetdörr, skivtäckt med panellister) 1 st paneldörr (tapetdörr)	
Fönster	2 st spröjsade tvålufts samt foder, trä 3 st mindre spröjsade enlufts samt foder, trä	En ruta spräckt.
Övrigt	Trapp, trä Ramp, sträckmetall Materialstick (norra sidan) Hänggräna, plåt	

Virkesförråd (Danskskjulet)**Hus 676**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	Markhöjning, åtgärdsbehov.
Vägg	Förvandringspanel.	Nordvästra väggen lutar ut. Lösa bräder på ett flertal ställen. Uttorkat virke. Delvis algbevåxt på NÖ väggen. Rötskada vid NÖ hörnet. Underhålls- och målningsbehov.
Tak	Pulpettak, pannplåt Takfot, tassar	
Dörrar	3st parportar, bräddörrar.	Trasiga brädor, uttorkat virke; underhållsbehov. Dörrarna skevar, hängt sig.
Fönster		
Övrigt	Brädlucka, nordöstra väggen.	

Transformatorbyggnad**Hus 679**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong	Flagar Ö
Vägg	Betong med betongilagningar.	Slamfärg. Målningsbehov
Tak	Enkupigt tegel med nockpannor. Taksprång, tassar och vindskivor, trä Vattbrädor, plåt	Mycket mossa, rensas. Urblekt, algpåväxt. rostiga
Dörrar	2st pardörr, plåt 1st, plåt	
Fönster		
Övrigt		

Behandlingshus 1**Hus 680**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	
Vägg	Träregelstomme, stående locklistpanel. 3st horisontella panelbräder vid takfotshöjd. 2st horisontella panelbräder vid takfotshöjd på gavlarna.	Uttorkade panelbräder, reparations och målningsbehov. Rötskador i sockelhöjd på nordfasaden.
Tak	Plåt. skivtäckning. Takfotsbräda. 3st Ventilationshuvar, plåt Vindbräda Takfot	Vindbrädan bytas på östfasaden, västra målas. Akut rensning av hängränna.
Dörrar	2st, skivklädda trädörrar med spröjsat glasfönster. Foder rundbågeformat i överstycket.	
Fönster	2st höga spröjsade tvålufts med smal foderlist, trä. Ö 20 st spröjsade tvålufts utan foderlist, trä.	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Trappa, ramp, räcken, trä Spaljegaller mellan plintarna, trä	Spaljegaller; underhållsbehov.

Behandlingshus 2**Hus 681**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar Träspaljéer mellan plintar	
Vägg	Träregelstomme, locklistpanel Spontad slät panel, äldre del? Råspont i band under takfot och horisontellt över gavlar	Smärre panelskador, trasig läkt.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor Vattbrädor av plåt Vindskivor, takfot, trä	
Dörrar	3 st, trä skivklädda, upptill spröjsade, inkl foder, trä (varav 2 med rundbågade överstycken) 3 st pardörrar, spröjsade, trä	Målningsbehov
Fönster	26 st spröjsade tvålufts utan foder, trä	Underhållsbehov, kittlagning och målning.
Övrigt	2 st stora altaner, 2 ramper, 2 trappor, trä Räcken, fasta bänkar, trä 2 st ventilationshuvar, hänggrännor, stuprör, plåt	Alger, rengörings- och målningsbehov Stuprörsskarv ur läge, mycket stor skaderisk.

Sjukgymnastikexpedition**Hus 682**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar Mellanliggande spalje.	
Vägg	Träregelstomme, locklistpanel	Svartmögel, Ö och N
Tak	Tvåkupigt tegel med nockpannor. Vindskivor, taksprång och tassar, trä Vattbrädor, plåt Ventilationshuv, plåt	Algpåväxt, rengörings- och målningsbehov
Dörrar	2st panelklädd fyllningsdörr, trä glasad. Karmar, foderbrädor, trä	
Fönster	10st spröjsade tvålufts, trä Smala foderlister, trä	Renoveringsbehov, rostiga beslag
Övrigt	Ramp och trappa, trä Räcken; trä Trälucka till vind	

Gymnastiksal**Hus 683**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar. Träspaljéer mellan plintar	
Vägg	Träregelstomme? Lockläktpanel med läkt på varannan springa.	
Tak	Shingel,nockpannor Tassar, undersida takpanel Taklistbräda (överkant panel), konsoler för taköverhäng (Ö sidan)	Plåtgarneringar delvis förlorade. Större rötskada i NÖ hörnet, akut reparationsbehov.
Dörrar	1 st parfyllningsdörr, upptill glasad, 1 st fyllningsdörr, trä, 1 st småspröjsad parfyllningsdörr Dörrfoder	
Fönster	10 st enlufts med sidställd spröjs, trä 1 st triangulärt glasparti, spröjsat, trä, 1 st burspråk, trä och plåt Foder, trä	Akut underhållsbehov, kitt och målning. Även foder.
Övrigt	Ventilationshuv, plåt Räcke, stål Ramp och trapp, räcke, väggfast bänk med ryggstöd, trä Hängrännor, stuprör (skarpt utförande)	Stuprör delvis skadade.

Klockstapel**Hus 684**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	Sättning i östra hörnet, åtgärdsbehov.
Vägg	Träregelstomme, locklistpanel, profil	Delvis lossade locklister, uttorkat virke; reparations- och målningsbehov.
Tak	Plåt	
Dörrar	1st bräddörr, locklistpanel utan foder.	
Fönster	-	
Övrigt	Kors på taket, kopparklätt. Liten trapp, trä	

Kyrka**Hus 685**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenmur med cementbruksfall ök mur. Betong vid trappor	Omfattande sättningar
Vägg	Resvirke med kluven gärdsel, spritputs. Pilastrar, dörr- och fönsteromfattningar, slätputs. Synligt trä vid remstycke och pilasterkrön Vattplåtar vid sockel och remstycke	Omfattande sprickor ovan och under fönster samt även i pilastrar. Putsnedfall Underhållsbehov, rost samt skador vid stuprör.
Tak	Galvad plåt, skivtäckning inkl vindskivor, ståndrännor och stuprör Profilerat taksprång, trä	Akut renoveringsbehov, färgflagor och rost.
Dörrar	4st pardörrar med panelklädda fyllningsdörrblad, trä Karm och spröjsad rundbågad överluft, trä	
Fönster	16st spröjsade enlufts med rundbågade spröjsade överlufte, trä 4st runda rosettspröjsade gavelfönster, trä	
Övrigt	Trapp och ramp, trä Räcke, stål Räcke, trä	

Nylund**Hus 686**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenmur	Marknivån sänks på norra sidan.
Vägg	Lockläktpanel, knutbrädor	
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor Takkupor, vattbrädor och rännalar, plåt skivtäckning Vindskivor, takfotsbrädor, inbräddad takfot, trä	
Dörrar	5 st upptill glasade panelfyllningsdörrar, trä 2 st glasade pardörrar till balkonger, trä Dörrfoder	
Fönster	24 st tvålufts med foderbrädor, trä 4 st mindre tvålufts med foder (på gavlar), trä 2 st små enlufts, inkl foder, trä (under bron)	
Övrigt	Förstukvist (bro) betong Pelare och panel, balkongräcken, trä Räckesöverliggare, stål 2 st dörröverstycken / skärmtak, trä (plåttäckta) 2 små skorstenar, hängrännor, stuprör, plåt Väggventiler, plast	Hängrännor, stuprör målningssbehov. Väggventiler bör målas in.

Trädgårdshus**Hus 687**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Mursten, betong med reliefmönster	Normalt underhållsbehov.
Vägg	Mursten, betong med reliefmönster Spåntad locklistpanel med profil, på gavelrösten, trä	Sprickbildning, främst vid fönster på sydfasad. Normalt underhållsbehov. Locklistpanelen, målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor Vattbrädor, plåt Vindskivor, takfot, tassar, trä	Normalt underhållsbehov.
Dörrar	1st liggande panel, trä	Akut målningsbehov.
Fönster	2st spröjsade tvålufts, trä	Akut underhållsbehov.
Övrigt	trapp, trä Räcke, trä	Vegetation hålls undan

Posten**Hus 688**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur med cementfogar Betongstensmur Ö	Smärre sättning. Cementbruksfall murkrön skadat; reparationsbehov. Hög mark på flera ställen, åtgärdsbehov.
Vägg	Stående pärlspont, trä Synlig timmersatomme med foderbrädor, S och V	Diverse rödfärg, från ren slamfärg till ren oljefärg. Målningsbehov
Tak	Tvåkupigt tegel med nockpannor Vattbrädor, platklädda Taksprång pärlspont och slåtpanel, vindskivor och tassar. Taksprång N, pärlspont och slåtspont.	Bytes Delvis omålat och rötskadat, S
Dörrar	1st glasad med smal stående panel, trä 2st glasade fyllningsdörrar, trä, 1st pardörr med horisontella panelbräder, 1st bräddörr, källare. Karm och foderbrädor, trä	Generellt akut målningsbehov. Rostiga spikar och svartmögel
Fönster	9st spröjsade tvålufts, trä. 2st ospröjsade tvålufts, trä 4st små enlufts, trä. 1st litet spröjsat enlufts till källaren, trä 1st litet spröjsat enlufts i schweizeristil på västra gaveln, trä	Generellt akut målningsbehov.
Övrigt	Trappa mot gata, trä, trappor mot gård, betong Räcken, stål. Räcke, trä Skorsten, tegel med krönplåt Hängrännor och stuprör	Sprucken, ilagas Hängrännor och stuprör; målningsbehov

Fd saltbod**Hus 688b**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong plintar, runda	
Vägg	Synlig timmerstomme Stående locklistpanel med spontade underbrädor. Del av N	Avrostade hörnbeslag på genomsur (varför?) bottensyll. Svartmögel, Målningsbehov
Tak	Tvåkupigt tegel mednockpannor. Taksprång med åsar och delvis äldre brädtak samt vindskivor, trä Vattbrädor, plåt	Renoveringsbehov
Dörrar	1st glasad fyllningsdörr, trä Karm och foderbrädor, trä	
Fönster	1st litet enlufts med foder trä 1st spröjsat tvålufts med foder, trä 1st spröjsat enlufts, spetsig i ök, med foder på västra gaveln, trä	Målningsbehov, rostiga spikar Målnings och kittningsbehov.
Övrigt	Trapp, trä Räcke, trä	

Loftet**Hus 689**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenmur samt stenplintar Betongstensmur mellan stenplintar.	
Vägg	Synlig timmerstomme, knutbrädor Stående locklist panel, nedre del Liggande förvandrings- och stående slätpanel övre del.	Svartmögel. Målningsbehov samtliga fasader, södra akut. Hängränna borde sättas upp för att få mindre stänk på norrfasad.
Tak	Enkupigt tegel, nockpannor Vindskivor, trä Takfot, takfotsbräda	Akut underhållsbehov av tak, flera takpannor trasiga samt ur läge. Svampangrepp på takfot mot både N och S.
Dörrar	1st panelklädd, trä, 2st garageportar, trä Foderbrädor, trä	Akut målningsbehov av panelklädda dörren samt garageportar. Foderbrädor, målningsbehov.
Fönster	7st spröjsade enlufts av olika form och storlek med foder, trä. 4st små tvålufts med foder, trä	Akut renoveringsbehov.
Övrigt	Trappa, räcke, trä 1st brandstege, stål med utrymningsbalkong, stålgallergolv. 1st brandstege, trä med utrymningsbalkong, stålgallergolv.	Målningsbehov av räcke.

Karlsborg**Hus 690**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur Puts, målad (förstukvisten)	
Vägg	Timmerstomme, lockläktpanel	Panel: smärre skador, målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor Vattbrädor, rännदार, plåtklädda Vindskivor, takfotsbrädor, takfotspanel, trä	Enstaka pannor trasiga eller saknas. Vindskivor och takfot rötskadade, akut reparations- och målningsbehov.
Dörrar	3st upptill glasade panelfyllningsdörrar, trä, 1st upptill småspröjsad pardörr, trä, 2 st bredspröjsade pardörrar till balkongen, trä Dörrfoder, dörröverstycken, trä, dito plåtavtäckning	Dörrar akut målningsbehov. Dörrfoder målningsbehov.
Fönster	4 st trelufts med småspröjsade överluffer, inkl foder, trä, 14 st tvålufts med överluffer, inkl foder, trä, 1 st spröjsat trelufts, 7 st spröjsade tvålufts, inkl foder, trä, 4 st tvålufts, 1 st litet enlufts, inkl foder, trä, 1 st ovalt småspröjsat med foder, trä	Samtliga fönster akut underhållsbehov.
Övrigt	2 st skorstenar, tegel (med överbeslag). Hängrännor, stuprör Glasveranda med överliggande altan, dito räcke, trä Trapp (bro), betong. Räcke, smide	Räcken; akut målningsbehov. Dörröverstycken plåt; akut målningsbehov. Rännदार rostiga, akut målningsbehov. Hängrännor rensas.

Grindstugan (Tvättstuga, fotvård, dusch, wc)**Hus 691**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong plintar	Förhöjd marknivå N sidan
Vägg	Spåntad locklistpanel, trä Knutbrädor, trä Vattbräda i nederkant, trä	Panelen nedstänkt mot vägen, målningsbehov. Vattbräda skadad N sidan, reparationsbehov.
Tak	Enkupigt tegel,nockpannor Vattbrädor, plåt Vindskivor och takfotsbrädor, takfot, trä	Takfoten målningsbehov.
Dörrar	2 st panelade, trä, 2 st skivklädda, trä Foderbrädor samt profilerade socklar, trä	
Fönster	5st spröjsade tvålufts, inkl. foder, trä 1st litet småspröjsat enlufts, inkl. foder, trä	Fönster akut underhållsbehov.
Övrigt	Öppen veranda, kontursågade tassar, trä, d:o syll- och vattbrädor. Ramp och trappa, trä. Räcken, pelare och fasta bänkar, trä Skorsten, tegel	Veranda, bänkar målningsbehov.

Lasarettet**Hus 692**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur, fogstruken / putsad, avfärgad Betongplintar (veranda)	Förhöjd mark norra sidan, akut åtgärd.
Vägg	Timmerstomme (synlig), vattbräda nertill. Lockläktpanel Knutbrädor, panelad taklist (även horisontellt över gavlar), trä	Akut större rötskada N sidan, hörn mot 692b. Allmänt målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel, nockpannor. Vattbrädor, plåt. Vindskivor, trä	Enstaka pannor trasiga eller ur läge.
Dörrar	1st fyllningspardörr med spröjsat tvålufts rundbågat överljus. 1st glasad pardörr till balkong, trä, 1 st paneldörr (som vägg), trä Överstykke, foderbrädor, trä	
Fönster	6st spröjsade fyrlufts med rundbågad överdel, trä 17st spröjsade tvålufts, trä. 1st spröjsat tvålufts lunett på gavel, trä 2st spröjsade trelufts, 1 st spröjsat sexlufts, 1 st spröjsat fyrlufts, trä Foderbrädor, trä	Normalt underhållsbehov, nuvarande färg ej kulöräkta. Foder (ohyvlade) med alg- och mögelpåväxt, utbytes mot hyvlade alternativt rengörings- och målningsbehov.
Övrigt	2st skorstenar, plåtklädda Balkong/loftgång på konsoler, trä (trapetsplåtklädd undersida) Trappor, trä. Räckan, stål/ trä Hängrännor, vattkupa, stuprör.	Hängrännor, stuprör målningsbehov.

Nya Lasarettet**Hus 692b**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong, rustikputs, avfärgning	
Vägg	Timmerstomme, synlig Lockläktpanel Knutbrädor, trä	
Tak	Enkupigt tegel (Ö), tvåkupigt tegel (V), nockpannor Vattbrädor, plåt Vindskivor, takfotsbrädor, trä	Flera pannor trasiga eller ur läge.
Dörrar	1st upptill glasad fyllningsdörr med foder, trä 1st glasad (till utrymningstrapp), trä	
Fönster	15st spröjsade tvålufts med foder, trä 1st litet enlufts med foder, trä	
Övrigt	Ramp, trä Balkong och utrymningstrapp, räckan, trä och plywood Ventilationshuv, plåt	Stuprör i vinkel mot 692 bör flyttas pga rötskada i timmer. Trappräcke med mycket alger, mögel och röta. Reparationsbehov.

Tvåan**Hus 693**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong plintar, bjälklag på egna plintar.	Markhöjning vid förrådsbyggnaden, urschaktas; akut åtgärdsbehov.
Vägg	Timmerstomme, locklistpanel och knutbrädor. Knutbrädor på hörnor, trä	Vattbräda vid sydöstra hörnet rötskadad, bytes. Målningsbehov av vägg samt knutbrädor. Smärre lösa locklister, justeras. Förrådsbyggn, svartmögel samt målad med annan röd färg.
Tak	Enkupigt Ö, tvåkupigt V tegel,nockbräda, plåt. Vattbrädor, plåt Vindskivor , takfotsbräda, trä, takfot röd.	Enstaka pannor trasiga eller ur läge; akut underhållsbehov.
Dörrar	2st panelade, trä Foderbrädor, trä 1st bräddörr, locklistpanelad V, tapetdörr.	Målningsbehov av panelad dörr V.
Fönster	8st småspröjsade tvålufts med foder, trä. 3st mindre småspröjsade tvålufts med foder, trä.	Underhållsbehov.
Övrigt	2st skärmtak (dörröverstycke), plåtklätt Ramp och utrymningstrapp med räcke, trä Rampräcke, trä	Håll bort vegetationen mot norr. Förhöjd mark Ö sidan, urschaktas.

Bergliden**Hus 694**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong plintar	
Vägg	Spåntad locklistpanel. (se saltboden) Knutbrädor, trä. Brädlucka (västfasad).	Ö, S och V fasader, delvis uttorkat virke sydfasad, reparations- och målningsbehov. På östfasaden hål i virke en bit under fönstret. Reparationsbehov av sockelns vattbräda.
Tak	Enkupigt tegel, tegel vid nock. Vattbrädor, plåt. Vindskivor, takfot, takfotsbräda, trä.	Takfotsbräda samt vindskivor målningsbehov.
Dörrar	2st, trä. Foderbrädor, trä.	
Fönster	4st spröjsade tvålufts med foderbräder, trä.	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Skorsten, tegel, plåttäckning. Stor veranda med skivklädda väggar. trapp och ramp, räcke, trä.	Vegetation hålls undan på norrsidan. Verandans räcke samt foder svartmögelangripna. Räcke målningsbehov.

Carlströms**Hus 695**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar.	
Vägg	Stående locklistpanel. Lucka på västfasad.	Målningsbehov V och S fasaderna.
Tak	Tvåkupigt tegel, tegel vidnock. Vattbrädor, plåt. Vindskivor, trä, takfot.	Vindskivor målas.
Dörrar	1st, trä liggande panel. 1st bräddörr. Foderbrädor, trä.	Foder kring paneldörr bemålad med fel nyans röd, åtgärdsbehov. Bräddörren svartmögelt, rengörings- och målningsbehov.
Fönster	4st spröjsade tvåluft, trä. 1st mindre tvåluft, trä. Foderbrädor, trä.	Målningsbehov. Svartmögelt på öst- och sydfasadens foder.
Övrigt	Trappa, trä. Trästege upphängd på norrfasaden. Räcke, trä. 2st stuprör, plåtkultur. 2st vattenslangar i stålställning på norrfasaden.	Stuprör, målningsbehov.

Klippan**Hus 696**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur	Markhöjning, östra sidan, urschaktas; akut åtgärdsbehov. Vegetation hålls undan.
Vägg	Timmerstomme, spåntad locklistpanel Knutbrädor, trä	Nedre delen av Ö fasaden rötangripen, vattbrädan vid sockeln delvis lossad. Byt skadat virke. Normalt underhållsbehov S, V, samt N. Takkupans Ö och V fasad akut målning.
Tak	Enkupigt och tvåkupigt tegel, nockpannor Vattbrädor, plåt, takfot, röd Vindskivor, trä, takfotsbräda	Några takpannor ur läge, akut åtgärdsbehov. Vindskivor; akut målningsbehov.
Dörrar	2st glasade och panelade fyllningsdörrar, trä 1st glasad pardörr till bro, trä Foderbrädor, trä	Normalt underhållsbehov av fyllningsdörrarna. Akut renoveringsbehov av pardörr.
Fönster	18st spröjsade tvåluft med foder, trä, dubbla glas. 1st mindre enluft med foder, trä	Samtliga akut renoveringsbehov.
Övrigt	Skärmtak, plåtklätt Trappor, räcken, trä	Stuprör målningsbehov.

Anneberg**Hus 697**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong / naturstensmur putsad Naturstensplintar vid trappor.	
Vägg	Lockläktpanel Knutbrädor, trä	Vissa läkt och underbrädor i reparationsbehov. Fasaden allmänt i rengörings- och målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor (även förstukvistar) Falsad plåt (på kupa) Vattbrädor och kupsidor, plåt Takfot (pärlspont), kontursågade tassar, Vindskivor, trä	Enstaka pannor trasiga eller ur läge. Kupsidor, vattbrädor och vindskivor i målningsbehov. Takfot i rengörings- och målningsbehov.
Dörrar	1st parfyllningsdörr, upptill småspröjsad, trä 1st fyllningsdörr, upptill småspröjsad, trä Foder, trä	Rengörings- och målningsbehov.
Fönster	2 st småspröjsade trelufts, inkl foder, trä 10st småspröjsade tvålufts inkl foder, trä 4st små tvålufts inkl foder, trä	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Skorsten, plåt 2 st trappor, trä 2 st förstukvistar med räckan, pärlspontpanel och pelare, trä Hängrännor, stuprör	Skorsten målningsbehov. Förstukvistar i rengörings- och målningsbehov. Trappor rengörings- och oljningsbehov

Busstation**Hus 698**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Ej särskild	Förhöjd marknivå och vegetation på norra sidan, måste hållas undan.
Vägg	Spritputs med slätputsade hörn Stående slätpanel, trä (gavelfält samt under takfot)	Rengöringsbehov mot trappa åt öster. Panel i målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel Nock- och vattbrädor, plåt Takfot, tassar, takfotsbrädor, vindskivor, trä	Enstaka pannor spräckta, akut utbytesbehov. Vindskivor, takfot i rengörings- och målningsbehov.
Dörrar	1st panelad utan foder, trä	Akut målningsbehov.
Fönster	1st spröjsad enlufts utan foder, trä	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Trapp, trä Räcke, trä Skylt, plywood och klisterbokstäver	Trappa i underhållsbehov. Räcke imålningsbehov.

Affären**Hus 699**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur. Betongmur på tillbyggnaden, delvis putsad	
Vägg	Liggande pärlspontspanel med hörnfoder och vattbräda, trä Puts, brädriven Spontad locklistpanel, stående spontad sågad slätpanel, trä	vattbrädan plåtklädd S och V. Akut målningsbehov Algpåväxt
Tak	Tvåkupigt tegel mednockpannor. Skivtäckt plåt på tillbyggnaden. Vattbrädor samt vindbrädor tillbyggnaden, plåt Taksprång panel, kontursågade tassar och vindskivor, trä Taksprång N trä med åsar	
Dörrar	3st pardörrar med fyllningsdörrblad och spröjsad överluft, trä 1st med sågad liggande panel, trä, 1st panelad utan foder, trä 1st garageport med sågad liggande panel, trä. Foder, trä	Akut målningsbehov. Stora sprickor i fyllningarna. Akut målningsbehov
Fönster	16st trelufts, trä och 2st trelufts "trappstegs" fönster på gavel, trä Foderbrädor, trä 1st takfönster	Akut målningsbehov Akut målningsbehov
Övrigt	Trappor, betong och ramp, trä Räcke trapp, stål. Räckan ramp, trä 2st skorstenar, tegel med krönbeslag. 1st ventilationshuv	Akut målningsbehov

Köket inkl länk till Ofvandals**Hus 700**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur	
Vägg	Betong Stående slätpanel, lanternin	Skada över dörr N
Tak	Papp. Vindbrädor, plåt. Lanterninen, papp och sinuskorrugerad plåt Vindbrädor, trä Vattbrädor, plåt	Taket rensas på mossor.
Dörrar	1st spröjsad med tät nederdel, trä Foderbrädor, trä 1st spröjsad pardörr med tät nederdel, trä	
Fönster	13st spröjsade enlufts, trä, 3st spröjsade tvålufts, trä 1st trelufts, trä (i länk mot Ofvandahls)	
Övrigt	4st ventilationshuv, plåt	

Traktörns matsal inkl länk till Skragges**Hus 700b**

BYGGNADSEDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur och betong plintar	Hög mark N sidan, akut åtgärdsbehov.
Vägg	Timmerstomme, spontad locklistpanel och slätpanel. Knutbrädor och vattbräda vid grundmur, trä	Skador vid hög mark reparationsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel V. Enkupigt tegel Ö med nockpannor Vattbrädor , takkupor samt länk till Skragges, plåt Vindskivor, taksprång, trä Taksprång veranda, kontursågade tassar	Akut målningsbehov, vattbrädor
Dörrar	3st glasade fyllnadsdörrar med foderbrädor, trä 2st småspröjsade pardörrar, trä 1st fyllningsdörrblad, trä Foderbrädor, trä	Akut målningsbehov
Fönster	15st spröjsade tvålufts samt 1st spröjsat enlufts med foder 5st spröjsade tvålufts, 1st spröjsade tvålufts med överluft och foder 2st spröjsade trelufts med foder, samt 2st små enlufts	
Övrigt	Småspröjsat entréparti, trä. Gemensamt med Skragges matsal 5st takkupor mot V och 4st ventilationshuvor, plåt Trappor, verandor och ramp, trä. Trappa betong V Räcken, blomlådor och bänk, trä	Verandans träpanel mot mark murken, reparationsbehov.

Ofvandahls inkl länk till Skragges**Hus 701**

BYGGNADSEDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur, spritputsad	
Vägg	Timmerstomme, locklistpanel. Knutbrädor, trä Vattbräda mot grundmur, trä	Panel dålig i uk, behov av rödfärgning Rötskadad S och N, bytes
Tak	Enkupigt tegel med nockpannor. Länkens norra fall, plåt, skivtäckning. Vattbrädor, plåtklädda Taksprång panelat och vindskivor, trä	Bytes
Dörrar	2st panelade, trä varav en med litet fönster. Foderbrädor, trä	
Fönster	14st spröjsade tvålufts med foder, trä 2st spröjsade halvrunda med foder på gavlar, trä 1st fyrlufts med foder, trä	
Övrigt	1st skorsten, plåt Trappa, betong. Trappa, trä Räcke, stål	

Skragges matsal**Hus 702**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur, puts Betongstensmur, spritputs	
Vägg	Timmerstomme synlig samt locklistpanel med profilerad list. Knutbrädor på hörn, trä Övriga Knutbrädor, trä	
Tak	Enkupigt tegel med nockpannor. Vattbrädor, plåtklädda Taksprång, åsar och sparrar, trä, taksprång entrélänk, trä Vindskivor, trä (delvis plåtklädd)	
Dörrar	1st panelad, trä Foderbrädor, trä Trälucka med foder till vind	
Fönster	6st blyspröjsade tvålufts med foder, trä. 1st blyspröjsat enlufts med foder, trä. 1st takfönster	Akut målningsbehov
Övrigt	2st skorstenar, plåt Trappa, trä. Räcke, trä	

Östra Landsvägsbyggningen**Hus 703**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur, puts	Smärre putsnedfall
Vägg	Timmerstomme synlig samt locklistpanel med profilerad list Knutbrädor på hörn, trä Övriga knutbräder och följare, trä	Akut målningsbehov. Röt- och insektsskador
Tak	Enkupigt tegel Vatt- och nockbrädor, plåt Vindskivor, taksprång, åsar och sparrar, trä	
Dörrar	1st pardörr med fyllningsdörrblad och foderbrädor, trä 1st trälucka med foderbrädor till vind 1st inspektionslucka grund, trä	
Fönster	6st blyspröjsade tvålufts med foderbrädor, trä	
Övrigt	2st skorstenar, plåt Trappa, ramp och räcke, trä	

Landshövdingen inkl länk till Kalsenius**Hus 704**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur, rustikputs	
Vägg	Timmerstomme synlig samt stående profilerad locklistpanel Knutbrädor på hörn, trä Övriga knutbrädor, trä	Läkt fastspikas södra sidan, målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel, plåt, skivtäckning på länk mot Kalsenius Nockbrädor, vattbrädor, plåttäckta Åsar, sparrar, takfotsbrädor Vindskivor (kontursågade), trä	Vissa pannor spräckta, akut utbytesbehov.
Dörrar	1st parfyllningsdörr med foder, trä 1st småspröjsad pardörr med foder, trä	Akut underhållsbehov på S sidan
Fönster	7st blyspröjsade tvålufts med foder, trä 2st spröjsade tvålufts med foder, trä	
Övrigt	2 st skorstenar, plåtklädda 2st trappor, 2st ramper och räcke, trä Hängrännor, stuprör (delvis skarpa, delvis nyare)	Räcke målningsbehov.

Kalsenius**Hus 705**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar och stenmur, puts Inklädnad pärlspont (Pehrsverandan)	
Vägg	Timmerstomme, lockläktpanel, trä Liggande pärlspont, trä Omvänd lockläkt (länk mot Landshövdingen)	
Tak	Enkupigt tegel, nockpannor. Skiv- och bandtäckt plåt. Vattbrädor, plåt Vindskivor, trä, vindskivor kontursågade (gårdsveranda), trä Taksprång, kontursågade tassar (Pehrsverandan)	Vissa pannor skadade, akut utbytesbehov. Plåttak målningsbehov.
Dörrar	1st spröjsad pardörr med överluft, trä (Pehrsverandan)	
Fönster	3st spröjsade fyrlufts, trä, 2st korsspröjsade trelufts, trä, 2st spröjsat tvålufts med foder, 1st spröjsat tvålufts med foder, trä 6st spröjsade fyrlufts med överlufte, trä	Fönster på S sidan i målningsbehov.
Övrigt	1 st trappa, trä Räcke, trä Blomlådor, trä (på veranda)	

Riksrådet inkl länk till Kalsenius**Hus 706**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur, puts, avfärgning	Putsnedfall, reparationsbehov.
Vägg	Stående locklistpanel, trä	Visst rengörings- och bättringsbehov.
Tak	Enkupigt tegel Nockbrädor, plåttäckta Vattbrädor, vindskivor, trä	Vissa skadade pannor, akut reparationsbehov.
Dörrar	1st parfyllningsdörr med foder, trä 1 st enkeldörr, upptill spröjsad med sidoljus, trä	
Fönster	7st spröjsade tvålufts med foderbrädor, trä	Målningsbehov, särskilt bleck Ö.
Övrigt	2 st skorstenar, plåt 2st trappor och 1st ramp, trä Räcke, trä	Räcke målningsbehov.

Gamla kontoret**Hus 707**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur, rustik puts	Krypgrund måste inspekteras med tanke på den kraftiga sättningen i södra väggens mittparti.
Vägg	Timmerstomme synlig, e locklistpanel och slätpanel, trä Knutbrädor och vattbrädor mot grund, trä	Mycket svartmögel, troligtvis rötskada, se ovan. Vattbräda rötskadad mot Ö, bytes
Tak	Enkupigt tegel med nockpannor Vattbrädor, plåt Taksprång med åsar och sparrar samt vindskivor, trä	(Näver och tjock konstruktion döljer fd torvtak el dyl) Vindskivor bytes på tillbyggnaden.
Dörrar	2st fyllningsdörrar med foder, trä 1st fyllningsdörr, trä Foderbrädor, trä	1cm glipa i ök samt skada i uk, Ö
Fönster	2st höga spröjsade tvålufts med foderbrädor, trä 2st blyspröjsade tvålufts med foderbrädor, trä	Slagit sig och går ej att stänga.
Övrigt	1st skorsten, plåt Trappor och veranda stående spontad panel, trä Räcke, bänkar och blomlådor trä Trälucka utan foder till vind	Verandagolv lutar in mot vägg, vilket förvärrar situationen med den troliga rötskada i södraväggens bottenstock.

Apoteket**Hus 708**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenmur / betongmur, delvis putsad och målad	Akut hög marknivå norra sidan. Stänk på fasaden.
Vägg	Timmerstomme, locklistpanel, knutbrädor, vattbrädor nertill, trä Dubbelasspont (på entrétrappa)	Vissa läkt fastspikas. Skada på V sidan. Allmänt målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel Nockbrädor, vindskivor trä Vattbrädor, plåt Åsar, sparrar, brädor	
Dörrar	1 st fyllningsdörr, upptill småspröjsad, dito foder, 1 st fyllningsdörr, dito foder, 1 st fyllningsdörr, inkl foder	
Fönster	4 st spröjsade tvålufts, inkl foder	
Övrigt	1st skorsten, tegel 2 st trappor, handledare, räcken, trä Utrymningsstege på fasad, trä 1 st betongtrappa	Skorsten frostsprängd, putslagas. Trappor rengörings- och oljningsbehov. Räcken målningsbehov.

Mathiesen**Hus 709**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur, delvis fogstruken / putsad och avfärgad Stenplintar (veranda)	
Vägg	Timmerstomme synlig, stående profilerad locklist- och slätpanel, trä Följare, syllbräda, vattbräda, knutbrädor, trä	
Tak	Enkupigt tegel, nockpannor. Paptak (veranda) Vattbrädor och vindskivor, trä Åsar, sparrar, brädor Taklucka, plåt	Enstaka pannor skadade / ur läge. Åtgärdsbehov.
Dörrar	1st panelad pardörr, trä, dito foder, 1st fyllningsdörr, trä, dito foder, 1st spröjsad pardörr med foder, trä, 1st bred brädpardörr utan foder (till källaren)	
Fönster	6st spröjsade tvålufts med foder, trä	
Övrigt	2st skorstenar, putsade Veranda med lövsågat räcke, pelare och panel, kontursågade tassar, trä 2 st trappor, trä, dito räcken, trä	

Wallrave östra flygeln till Mathiesen**Hus 710**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur, fogstrykning, rester av avfärgning	
Vägg	Timmerstomme synlig, knutbrädor, trä Lockläktpanel	Drevning hänger ut på S sidan. Återförs, kompletteras, diktas fast.
Tak	Enkupigt tegel Nockbrädor, vattbrädor och vindskivor, trä Åsar, brädor, trä	Enstaka panna spräckt / ur läge.
Dörrar	2st fyllningsdörrar, trä dito foder, trä	
Fönster	2 st bly- resp. träspröjsade tvålufts med foder, trä	
Övrigt	1st skorsten, putsad Trappa, räcken, trä Belysningsarmatur, stål	Räcke delvis omålat.

Prästkammaren västra flygeln till Mathiesen**Hus 711**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur, fogstrykning Betongstensmur, puts, avfärgning (bakre utbyggnad)	
Vägg	Timmer, stående slätpanel, lockläktpanel och knutbrädor, trä	Skada i bottenstock V sidan.
Tak	Enkupigt tegel Nockbrädor, vattbrädor och vindskivor, trä Åsar, brädor Plåt, trapetskorrugerad inkl. vattbrädor, plåt(utbyggnad)	Enstaka pannor skadade / ur läge. Akut åtgärdsbehov.
Dörrar	1st fyllningsdörr, trä dito foder, trä	
Fönster	2st spröjsade tvålufts med foder, trä 1st spröjsat enlufts, trä, dito foder 1st litet enlufts, trä, dito foder	
Övrigt	1st skorsten, putsad, avfärgad Trappa, räcken, trä	Räcken målningsbehov.

Klockhuset**Hus 712**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur, målad och delvis fogstruken. Betongmur, lofttrapp	Större skada i mur, Ö Fogbruk utfallet.
Vägg	Timmerstomme synlig, locklistpanel med knutbrädor, trä Vattbräda vid grund, trä	Omfattande skador i syllstock, panel och list, reparationsbehov. (Blyhagel i västra väggen)
Tak	Enkupigt tegel mednockpannor. Trapetskorrugerad plåt, loft Vattbrädor och vindskivor, trä Taksprång med åsar och tassar	
Dörrar	1st fyllningsdörr med oval ruta och foder, trä 1st glasad panelklädd, trä, 1st fyllningsdörr med foderbrädor, trä och 1st bräddörr, trä, foderbrädor, trä	
Fönster	8st spröjsade tvålufts med foderbrädor, trä 1st småspröjsat enlufts och 1st litet spröjsat halvrunnt med foder, trä 1st småspröjsat blindfönster med foder, trä, 1st tvålufts, trä	Akut målningsbehov
Övrigt	Urtavla Trappa och loft, stående slätpanel och locklistpanel, trä, invändig panel, loft, trä. Räckan, utrymningsstegar, trä Trapp, betong	Mycket mossor.

Berget fd Hülpherska byggnaden**Hus 713**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur med bruksilagningar Tegel kring källarvalv.	Hög mark, N Delvis utfallen grundmurning
Vägg	Timmerstomme synlig, på N gavelfält. Locklistpanel med fasade lister och knutbrädor, trä	Urlakad och skadad, särskilt lister.
Tak	Enkupigt tegel med papptäckt nockbräda Vattbrädor och Vindskivor, trä Taksprång med åsar och sparrar	Akut behov av översyn.
Dörrar	2st fyllningsdörr, trä Foderbrädor, trä 1st bräddörr, till källaren	Målningsbehov
Fönster	3st spröjsade tvålufts med foderbrädor, trä 1st litet tvålufts med foder, trä	Akut renoveringsbehov
Övrigt	Skorsten, tegel Trapp, räckan, trä 2st skärmtak, plåt Utbyggnad vid källarentré, locklistpanel (taktäckning lika ovan)	

Bertilsbo**Hus 714**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar	Markhöjning kring nordöstra hörnet, urschaktas; akut åtgärdsbehov.
Vägg	Träregelverk med stående locklistpanel, spåntade underbrädor. Knutbrädor, trä	Målningsbehov, svartmögel samt grönalger i sockelhöjd på norrfasad.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor Vattbrädor, plåt Vindskivor, trä, takfot	Några pannor trasiga eller ur läge, akut underhållsbehov. Vindskivor, målningsbehov.
Dörrar	1st skivtäckt med foderbrädor, trä 1st bräddörr (tapetdörr)	Underhållsbehov.
Fönster	1st blyspröjsad tvålufts med foderbrädor, trä	Akut renoveringsbehov.
Övrigt	Trappa trä Stuprör, plåtkultur	Vegetation hålls undan. Stuprör; målningsbehov

Brandvakten**Hus 715**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur med brukslagningar	Hög mark och vegetation mot N
Vägg	Timmerstomme med lockpanel och knutbrädor, trä	
Tak	Enkupigt tegel med nockpannor Vattbrädor och vindskivor, trä Taksprång med åsar och sparrar	Akut behov av översyn Akut renoveringsbehov
Dörrar	1st bräddörr med foder, trä	
Fönster	1st enlufts med foder, trä	Målningsbehov
Övrigt	1st stor skorsten, tegel Skärmtak, plåt Trappa, trä	

Jordkällaren, bastu**Hus 716**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Sten och betong	
Vägg	Betong och sten med tegel ilagningar, puts	
Tak	Gräs Betong-valvkant, puts	
Dörrar	1st panelad med fast sidodel och utan foder, trä	
Fönster	-	
Övrigt		

Eks**Hus 717**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur	
Vägg	Timmer med knutbrädor Lockläktpanel S	
Tak	Enkupigt tegel (näver under) Vattbrädor ochnockbräda, plåt Taksprång med åsar, sparrar och vindskivor, trä	
Dörrar	1st pardörr, upptill glasad Foderbrädor, trä	
Fönster	11 st spröjsade tvålufts Karm och foder	svartmögel
Övrigt	Skärmtak m enkupigt tegel, Vattbrädor, vindskivor Skorsten, tegel med överbeslag Trappa, betong	

Fristaden**Hus 718**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar Betongmur, tillbyggd toalett och trapp.	
Vägg	Timmer. Lockläktpanel (tillbyggnad) Knutbrädor	Skadeinsekter, aktiva
Tak	Tvåkupigt tegel mednockpannor, även verandataket. Vattbrädor, plåt Taksprång med kontursågade tassar samt vindskivor, trä	Renoveringsbehov
Dörrar	2 st fyllningsdörrar, inkl profilerade foder 1 st enklare fyllningsdörr, inkl profilerade foder, tillbyggnaden	
Fönster	3 st (varav ett blindfönster) spröjsade (nedtill) resp. småspröjsade (upptill) fyrluftsfönster, inkl foder. 2 st småspröjsade enluftsfönster, inkl foder.	Akut målningsbehov
Övrigt	Öppen veranda Vägg inom veranda, pärlspont Trätrapp Räcke, stål Skorsten, tegel	Akut målningsbehov. Kantbräda golvrötskadad Akut målningsbehov Infästning nästan loss, akut rostig

Gästbyggnaden**Hus 719**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur med rustikputs.	
Vägg	Locklistpanel, inkl vindslucka. Knutbrädor	Enstaka trasiga locklister sydfasaden, uttorkat virke samt delvis svartmögel. Underhållsbehov.
Tak	Enkupigt tegel. Vattbrädor och nockbräda, plåttäckta. Vindskivor, takfot, tassar.	Smärre frostsprängningar, samt några takpannor ur läge, akut underhållsbehov. Vindskivor; målningsbehov.
Dörrar	1 st fyllningsdörr, panel nertill, glasad upptill. Foder	Målningsbehov dörr samt foder.
Fönster	7 st spröjsade tvåluftsfönster, inkl foder. 2 st tvåluftsfönster, inkl foder.	Underhållsbehov.
Övrigt	Ramp / trappa, trä Räcke 2 skorstenar, plåtklädda.	Målningsbehov räcke. Rensning av hängränna.

Lugnet**Hus 720**

BYGGNADSEDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur med rustikputs.	
Vägg	Locklistpanel, knutbrädor.	Utbyta partier bemålade med annan rödnyans. Locklist delvis borta vid sockeln. Normalt underhållsbehov.
Tak	Enkupigt tegel Vattbrädor ochnockbräda, plåt. Vindbrädor, takfot, tassar.	Enstaka takpannor ur läge samt smärre frostsprängningar, akut underhållsbehov.
Dörrar	2 st fyllningsdörrar, panel nertill, glasade upptill. Dörrfoder	
Fönster	15 st spröjsade tvålufts, foder. 2 st spröjsade enlufts, foder.	Fönster, underhållsbehov Foder, målningsbehov
Övrigt	Utvändig trappa och ramp, räcke, trä 1 mindre plåtskorsten.	Räcke; målningsbehov

Societetshuset (Salongen)**Hus 721**

BYGGNADSEDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenmur / betongmur. Stenplintar (veranda)	
Vägg	Liggande kälsponspanel, lockpanel, st. pärlspons, st. råspont Knutar, våningsband, syllbrädor, revbensornament i gavelfält	
Tak	Tvåkupigt tegel, nocktegel. Falsad plåt (på glasveranda) Vattbrädor och rännalar, plåt Vindskivor, ohyvlat trä 4 skorstenar, plåtklädda	Vindskivor alg- och mögelbevuxta, rengörings- och målningsbehov, alternativt utbytes.
Dörrar	1 pardörr med överljus, 1 pardörr, glasad (småspröjsad) 3 enkeldörrar, inkl foder	
Fönster	13 småspröjsade tvålufts, 3 x 4 småspröjsade enlufts (i 3 band), 4 småspröjsade enlufts, 2 spröjsade enlufts, 4 enlufts	
Övrigt	Förstukvist, 4 trappor, ramp, räcken, trä Räcken, stål Hängrännor, vattkpor, stuprör (skarpa)	Räcken målningsbehov. Stuprör och rännor omålade, målningsbehov.

Bergabo**Hus 722**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenmur (kallmurad) Stenplintar (verandor)	Sockelsten utfallen under mittpartiet, V sidan.
Vägg	"Dubbelkälspontpanel", liggande Knutbrädor. Vattbräda nertill	Panel lokalt målningsbehov. Vattbrädor målningsbehov.
Tak	Papp, kantskoning av plåt Taksprång, panel, kontursågade tassar	
Dörrar	12 parfyllningsdörrar 5 enkelfyllningsdörrar	
Fönster	8 spröjsade tvålufts med överluffer, inkl profilerade foder 5 spröjsade trelufts med överluffer, inkl profilerade foder 1 spröjsat fyrlufts med överluffer, inkl profilerade foder 2 spröjsade, spetsiga enlufts, inkl profilerade foder	Normalt underhållsbehov.
Övrigt	Öppna verandor, lövsågade räcken och konsoler, trä Tornplattform, lövsågade räcken, flaggstång, trä Hängrännor, vattkuper, stuprör (skarpa) Utrymningsstegar, trappa, entrétrappor, trä Räcken, stål	Verandor nertill mycket flaggande färg, målningsbehov. Trappor med alger, mossa och röta; rengörings- och underhållsbehov.

Hertigens paviljong**Hus 723**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur, spritputsad	
Vägg	Locklistpanel med profilerad list, slätspont inom baldakin Knutbrädor, syllband, nedre vindskivor Övre vindskivor, trä	Akut målningsbehov S och V
Tak	Tvåkupigt tegel med nockpannor. Plåt på baldakin, bandtäckning. Vattbrädor, plåt Taksprång, panel	
Dörrar	2 st pardörrar, panel i ramverk på utsidan Dörrfoder, trä, profilerade	Ö- stomme tre stående brädor med gradlist. V- stomme fyllningsdörr- Akut renoveringsbehov
Fönster	4 st spröjsade fyrlufts, inkl profilerade foder	Akut renoveringsbehov
Övrigt	Baldakin över entré, slät träpanel 2st trappor, betong, målad Räcke, trä Skorsten, tegel med överbeslag, plåt	

Bruna Huset**Hus 724**

BYGGNADSEDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur Betongmur, verandan	
Vägg	Timmer Stående spontad panel, på veranda och kupa. Synligt regelverk och lister	Lindrev hänger delvis löst. Akut målningsbehov
Tak	Tvåkupigt tegel mednockpannor. Vattbrädor, plåt Taksprång med ,kontursågade tassor och vindskivor, trä Gavelryttare, trä	Rensas på mossa.
Dörrar	1 parfyllningsdörr, trä 1 enkeldörr, glasad upptill, trä	
Fönster	9 st fyrluft (varav 2 blindor), trä, 4 spröjsade enlufts (parvis), 14 enlufts ,veranda, 1 tvåluft Foder, kontursågade och raka	Akut målnings- och kittningsbehov
Övrigt	Inbyggd veranda, altan ovanpå Trappa, trä, överbyggd med ramp, trä, räcke, trä Skorsten, tegel	

Läkarstugan**Hus 725**

BYGGNADSEDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongsten, plintar svartmålade på västra tillbyggnaden	
Vägg	Liggande fasspontpanel, locklistpanel västra och norra tillbyggnaderna Vattbräda vid sockeln, plåtbelagt trä	V tillbyggnaden; Flera locklister trasiga, rötskadade. Ostfasad, underhållsbehov vid tvättkran. Knutbrädor med annan röd nyans. S väggen uttorkad, byte av enstaka brädor. Allmänt målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel, nocktegel. Falsad plåt (utbyggn.), samt skivtäckt plåt lägre delen av N tillbyggn. 5 takkupor, plåt Vattbrädor, trä, västra tillbyggn. plåt Vindskivor, takfot, takfotsbräda, trä	Enstaka trasiga takpannor, samt några ur läge; akut åtgärdsbehov. Västra tillbyggnadens takfot, omålade brädor. Takfotsbräda norra sidan av huvudbyggnaden, målningsbehov.
Dörrar	1 st fyllningsdörr med runt fönster, igensatt 1 st fyllningsdörr med spröjsat fönster 1 paneldörr med fönster, 1 balkongdörr med fönster 1 skivklädd trädörr . 1 skivklädd trädörr med runt fönster	Renoveringsbehov av de skivklädda trädörrarna, samt balkongdörren.
Fönster	20 st spröjsade tvåluft, 3 st spröjsade treluft, 1 st enlufts	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Öppen veranda, locklistpanel, räckesbräda Altan med räcke. 1 skorsten, tegel med plåttäckning 3 trappor, trä. Utrymningsstege, svart plåt, 1 ramp samt räcke, trä	

Utedusch**Hus 726**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	Östra hörnet fallit ur. Smärre markhöjning. Åtgärdsbehov.
Vägg	Locklistpanel, profil förutom halva norra väggen.	Rengörings- och målningsbehov
Tak	Plåt, sinusprofilerad och slät, förzinkad	
Dörrar	1 Fyllningsdörr, dörrfoder	Akut reparationsbehov.
Fönster	1 småspröjsat enlufts	Akut underhållsbehov.
Övrigt		

Björnbo**Hus 727**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur	Kraftiga sättningar, särsk. SO, akut åtgärdsbehov.
Vägg	Timmer	Aktiva insektsangrepp, tillsyn.
Tak	Tvåkupigt tegel mednockpannor. Vattbrädor, plåt Taksprång med kontursågade tassar, vind- vattbrädor, trä.	
Dörrar	1st parfyllningsdörr, inkl småspröjsat överljus med foder. 2st spröjsade pardörrar med foder, trä 1st spröjsade pardörrar med överluft och foder (fast monterad)	
Fönster	10st spröjsade tvålufts, inkl foder 10st spröjsade fyrlufts, inkl foder 6 småspröjsade enlufts (3 tillsammans per gavel)	Vissa fönster, målningsbehov.
Övrigt	Öppen veranda i två våningar med glasade sidoväggar, snickarglädje 2 trappor, trä 2st skorstenar, mönstermurat tegel, krönbeslag	Stuprör, målningsbehov

Garage, fd iskällare**Hus 728**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong	
Vägg	Ihålig mönstrad betongsten Naturstensmurar	
Tak	Jordtäckt Betongväggens krön, plåt	Delvis borta.
Dörrar	1st stor pardörr, skivklädd, trä	
Fönster		
Övrigt	Liten plåttäckt ventilationshuv, trä	

Björnbos lekstuga**Hus 729**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenar	För hög marknivå. Marken bör sänkas, alternativt huset lyftas.
Vägg	Enkelfasspont, liggande, inkl luckor och lagningar Knutbrädor, trä	Vissa rötskador nertill, algbeväxning. Akut reparations- och målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel (rår över vindskivor),nocktegel Vindskivor, takfotsbrädor Åsar, taksprång (panel)	Enstaka panna trasig, mycket skräp ovanpå. Akut åtgärdsbehov. Vindskivor, takfot akut målningsbehov.
Dörrar	Enkel paneldörr, inkl foder	Målningsbehov.
Fönster	3 spröjsade tvålufts, inkl foder	Målningsbehov.
Övrigt	Trapp, trä Hängrännor	Trappa rötskadad, reparationsbehov. Hängrännor rensas.

Islada**Hus 730**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur	Socketstenar längs långsidorna har skjutit ut, bör återföras i läge.
Vägg	Träregelverk med liggande förvandringspanel, trä Lockpanel på gavelfält, trä	Regelstommen rötskadad, angreppet dock möjligen passivt. Ö och V väggen bågner ut. Panelskador, främst nertill, reparationsbehov. Alg- och mossbeväxt på N sidan, rengöringsbehov.
Tak	Enkupigt tegel (på öppen läkt, över halmtak) Vattbrädor, vindskivor och takfotsbrädor, trä Utspringande dubbla remstycken och takstol	Tegeltaket med underbyggnad i mycket dåligt skick, stort akut reparationsbehov. Vattbrädor, vindskivor, utspringande remstycken samt yttre takstolar rötskadade. Stort akut reparations- och utbytesbehov. Takfoten mkt angripen av svampar, mögel och röta. Akut reparationsbehov.
Dörrar	1st bräddörr utan foder, trä 1st parbrädport utan foder, trä 2 st träluckor, i gavelfälten.	
Fönster	-	
Övrigt	Trappa, trä	Trappa rötskadad, reparationsbehov. Invändigt brädgolv röt- och svampangripet, akut åtgärdsbehov.

Förråd**Hus 731**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	Förhöjd marknivå vid tall V sidan, bör grävas undan.
Vägg	Stående slätpanel, trä 2 st panelluckor i gavelpetsar	Algbevaxning samt smuts från väg. Bättringsbehov.
Tak	Papp Vindskivor, trä Tassar, takfotsbräda, undersida taksprång	Mkt skräp och mossa på tak, rensas.
Dörrar	1 st panelad inkl foder, trä 1 st panelad, trä dito foder	
Fönster	1st spröjsat tvålufts med foder, trä	Normalt underhållsbehov.
Övrigt	Trapp och ramp, trä Räcke, trä 2 st dörröverstycken, plåt	

Jordkällare**Hus 732**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Sten och tegelmur	
Vägg	Sten och tegelmur	Lossade och trasiga tegelstenar samt några lösa stenar.
Tak	Gräs	
Dörrar	1st bräddörr utan foder, trä	
Fönster		
Övrigt		Inre dörrens karm rötskadad, mögel på inredningen. Ventilationen otillräcklig.

Förråd fd Linneförrådet, fd Gretas förråd**Hus 733**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Sten- och betongplintar	
Vägg	Timmerstomme synlig Lockläktpanel på lägre gavelfält, trä, knutbrädor, trä Plåt, gavel	Mindre rötskador, renhuggs före målning. Knutbrädor; rengörings- och målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor Vattbrädor, plåt Vindskivor och takfotsbräda, trä	Enstaka pannor trasiga / ur läge. Akut åtgärdsbehov. Vattbrädor rostiga, målningsbehov. Vindskivor och takfot rengörings och målningsbehov.
Dörrar	3st panelade, trä, dito foder, trä 2 st luckor (lika dörrar), dito foder	
Fönster		
Övrigt	1st trälucka inkl foder Skärmtak, pappklädda, tillhörande träkonsoler, trä Trappor, räcken, trä Hängrännor, stuprör	Trappor rengörings- och oljningsbehov. Räcken reparations-, rengörings- och målningsbehov.

Förråd**Hus 734**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	Lutar kraftigt
Vägg	Stående locklistpanel	Målningsbehov Lister trasiga V
Tak	Tvåkupigt tegel med nockpannor Vattbrädor, plåt Taksprång med åsar, panel och vindskivor, trä	Akut målningsbehov
Dörrar	1st skivklädd utan foder, glasad, trä 1st bräddörr stående locklistpanel, trä 1st parbräddörr stående locklistpanel, trä	Renoveringsbehov, svartmögel
Fönster	2st spröjsade tvålufts utan foder, trä 2st spröjsade enlufts utan foder, trä (vattrat glas)	Målnings och kittningsbehov, rostiga beslag. Målnings och kittningsbehov, rostiga beslag.
Övrigt	Trappor, trä Hängrännor och stuprör	flagar, målas

Konferensförråd, fd dukförråd**Hus 735**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar Betongmur	Markhöjning främst kring lägre delen, urschaktas; akut åtgärdsbehov.
Vägg	Stående slätpanel och locklistpanel	Lägre byggnaden, delvis rötskadade bräder vid sockeln; akut reparationsbehov. Målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel. Trapetskorrugerad plåt Vattbrädor, plåt Vindskivor, takfot, trä	Vindskivor målningsbehov.
Dörrar	1st skivklädd trädörr, 1st parport, skivklädd, omålad, 1st parport bräddörr. Foder, trä	Målningsbehov av båda parportarna samt av foder.
Fönster	1st spröjsat trelufts, trä, dubbla fönster 2st spröjsade tvålufts, trä, dubbla fönster Foder, trä	Akut målningsbehov.
Övrigt	Trapp, trä. Räcke, stål Brädlucka	

Snickeri**Hus 736**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur, spritputs Betongplintar / betongmur (utbyggnad)	Puts uppdragen över trä, samlar vatten, bör knackas bort. Akut åtgärdsbehov.
Vägg	Timmer, lockläkt- och slätpanel.	Viss röta ner mot sockel, åtgärdsbehov. Mindre insektsangrepp.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor. Papp, kantskoning plåt (utbyggnad) Vattbrädor, plåt Takfotsbrädor, kontursågade vindskivor, trä Panelat taksprång, kontursågade tassar	Vindskivor, takfot i rengörings- och målningsbehov.
Dörrar	1st pardörr med fyllningsdörrblad och bredspröjsad överluft, trä 2 st (igensatta) panelade, trä, dito foder, trä 1st igensatt dörrhål med liggande panel, trä	Målningsbehov.
Fönster	2st spröjsade tvålufts med överluft och foder, trä, 1st spröjsad trelufts med överluft och foder, trä, 4st spröjsade tvålufts med foder, trä, 1 st spröjsat enlufts, inkl. foder	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Trappor, trä 1 st panellucka (till vind) Hängrännor	Trappor rengörings- och oljningsbehov.

Spånbod**Hus 737**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	
Vägg	Stående locklist- och slätpanel, trä	Mkt lavar, svartmögel och röta. Reparations- och målningsbehov.
Tak	Papp Vindskivor, vattbrädor, takfotsbräda, trä Sparrar, takfotspanel	Vindskivor, vattbrädor lavbeväxta, rengörings- och målningsbehov.
Dörrar	1st bräddörr utan foder 1st bräddörr med foder 1st pardörr (luckor), plywood	
Fönster	1st spröjsat enlufts med foder, trä	En ruta trasig. Akut reparationsbehov.
Övrigt	Trappa, trä Plåttäckt brädrör från snickeriet, omålad	Trappa rötskadad, reparationsbehov.

Spikboden**Hus 738**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar	Hög mark
Vägg	Timmerstomme synlig med knutbrädor, trä	Bottenstock rötskadad Aktiva insektsangrepp
Tak	Enkupigt tegel med nockpannor Vattbrädor, trä Taksprång med åsar och borttagna sparrar samt vindskivor, trä	Akut översyn. Äldre faltak som undertak Bytes Delvis murket
Dörrar	1st bräddörr med bred profilerad liggande panel Karm och foderbrädor, trä	Målningsbehov
Fönster	(Liten igensatt glugg mot V)	
Övrigt	Liten trapp, trä	

Traktorgarage**Hus 739**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur	Markhöjning mot norr, urschaktas. Akut åtgärdsbehov.
Vägg	Puts Stående slätpanel och locklistpanel Vattbräda vid sockeln, svart plåt	Normalt underhållsbehov. Akut målningsbehov av panel, delvis uttorkat virke.
Tak	Enkupigt tegel, nockpannor Vattbrädor och fotbräder, plåt Vindskivor, takfot, tassar, trä	Normalt underhållsbehov. Vindskivor, målningsbehov.
Dörrar	2 st skivklädda pardörrar, trä, foderbrädor röd. 1 st glasad och 1st skivklädd med foder, trä, 1 st skivklädd utan foder, trä, 2 st glasade garageportar utan foder, trä 1 st garageport med stående panel och foder, trä	Pardörrar Ö fasad längst mot norr, renoveringsbehov. Underhållsbehov på övriga.
Fönster	2 st spröjsade tvålufts (1st blyspröjsad) och 3 st småspröjsade enlufts, trä, 2 st småspröjsade enlufts med spetsig överkant på gavlar, trä, 1st spröjsade tvålufts utan foder, trä, foderbrädor	Akut underhållsbehov av tvålufts-fönster. Trasigt glas i västra gavelns enlufts.
Övrigt	Trapp, trä Brädlucka	Vegetationen hålls undan mot väster.

Kupan**Hus 740**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur	
Vägg	Locklistpanel	Målningsbehov
Tak	Enkupigt tegel med nockpannor Vattbrädor, plåt Taksprång med kontursågade tassar, vindskivor, trä	Målningsbehov
Dörrar	1st panelad, trä	
Fönster	1st panelad med foderbrädor, trä. Karm och foderbrädor, trä 3st spröjsade tvålufts med foder, trä	Målningsbehov, svartmögel
Övrigt	trapp trä Trälucka till vind på gavel	

Målarverkstad**Hus 741**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur	Markhöjning mot norr, urschaktas något; åtgärdsbehov.
Vägg	Stående locklistpanel samt slätpanel ov an fönster på gavel, trä	Smärre rötangrepp vid sockeln, några locklister lösa. Skadat virke repareras. Lossade lister tillspikas. Underhållsbehov. Normalt underhållsbehov.
Tak	Trapetskorrugerad plåt Vattbrädor, plåt Vindskivor, trä, takfot, tassar, takfotsbräda, trä, (omålat)	Vindskivor målningsbehov. Takfotsbrädan målas.
Dörrar	1st pardörr med glasade och panelade dörrblad, trä	Underhållsbehov.
Fönster	Foderbrädor, trä 7st spröjsade tvålufts med foder, trä	Akut målningsbehov.
Övrigt	Trapp, trä	Håll undan vegetationen mot norr.

Maskinhall**Hus 743**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	
Vägg	Lockläktpanel droppbleck i panelskarv	Visst målningsbehov.
Tak	Trapetskorrugerad plåt Nockbrädor, vattbrädor, vindskivor, allt av plåt Taksprång, slät plåt	
Dörrar	5 st enorma skjutportar, korrugerad plåt 1 st paneldörr, inkl foder	
Fönster		
Övrigt	3 st stora belysningsarmaturer Hängrännor, stuprör	

Terapiförrådet**Hus 744**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar Mellanbyggnad med fiberskivsklädd frigolisolering	
Vägg	Träregelverk med stående locklistpanel, trä	Målningsbehov Grönalger och panelskador
Tak	Trapetskorrugerad plåt Taksprång med tassar, trä Vattbrädor, plåt, vindskivor, plåtklädda	
Dörrar	2st panelade breda pardörrar, trä Karm och foderbrädor, trä	Målningsbehov
Fönster	6st spröjsade tvålufts, trä	Målningsbehov
Övrigt	Trappor, trä	

Lekstugan**Hus 745**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar, svartmålade träullsskivor.	
Vägg	Stående slätspont, trä	Målningsbehov. Svartmögel. Röta vid sockel på västfasad, byt ut del av virke.
Tak	Shingel Vindskivor, takfot, tassar, takfotsbräda Vattbräda, plåt	
Dörrar	2st panelade med foderbrädor, trä 1st bräddörr	Målningsbehov, med samma färg som övriga byggnaden.
Fönster	8st spröjsade enlufts i olika storlekar, trä Foderbrädor, trä	Gångjärnen på ovansidan. Akut renoveringsbehov av samtliga fönster.
Övrigt	Trappor, trä Räcken, trä	

Tvättstuga**Hus 746**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur	Vegetation och närliggande sandhög bör hållas undan.
Vägg	Lockläktpanel Vindslucka, slät panel, foder	Panel rötskadad, reparations- och målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel Vattbrädor,nockbrädor, plåt Vindskivor, trä	Enstaka pannor skadade, åtgärdsbehov. Vindskivor, takfot i rengörings- och målningsbehov.
Dörrar	Paneldörr dörrfoder	Målningsbehov.
Fönster	4 spröjsade enlufts, inkl foder	Akut underhållsbehov.
Övrigt	1 st fönstergaller, trä Trapp, trä Hängrännor, stuprör	Trappa i rengörings- och oljningsbehov.

Utedusch**Hus 747**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplatta	
Vägg	Lockläktpanel	Målningsbehov Inget krönskydd på vägg, öppen del
Tak	Plåt, trapetskorrugerad Duschsidan öppen. (Spår av tre borttagna takreglar.)	
Dörrar	Paneldörr, trä	Akut målningsbehov
Fönster	-	
Övrigt		

Stora Torpet**Hus 755**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Murad natursten, betongmur, rustikputsad. Syll, plåtinklädd (södra och östra)	
Vägg	Timmer Lockläktpanel, vid entrépartiet på västfasad. Samt även vid gavlarna, då med spåntade underbrädor.	Målningsbehov, samtliga fasader, varav söderfasaden akut. Svartmögel.
Tak	Tvåkupigt tegel nockbrädor och vattbrädor, plåtklädda Vindskivor, takfot, tassar, takfotsbräda	Några pannor ur läge eller trasiga, akut underhållsbehov, Vindskivor, målningsbehov.
Dörrar	1 st fyllningsdörr, glasad upptill. Foderbrädor	
Fönster	13st blyspröjsade tvåluftsfönster, inkl foder Plåtinklädnad ovanför fönsterfoder	Akut målningsbehov.
Övrigt	Skärmtak, plåttäckt Mindre plåtskorsten Trappa, trä, stålräcken	

MellanTorpet**Hus 756**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur, "rustikputs" Betong (veranda)	
Vägg	Timmer Lockläktpanel (ena gavelspetsen), 1 följare (panelad) Lockläktpanel inom veranda	Drev hänger lokalt ut, bör återföras, kompletteras och diktas fast. Algbeväxning på N och O sidan, rengöringsbehov. Mindre rötskador, flertalet kan renhuggas inför ommålning. Normalt målningsbehov.
Tak	Enkupert tegel,nocktegel Papp, kantskoningar i plåt (på verandatak)Vattbrädor, plåt Vindskivor, takfotsbrädor, taksprång, åsar, brädor	Vissa pannor spräckta / ur läge. Akut åtgärdsbehov. Vindskivor, takfot i målningsbehov.
Dörrar	1 st upptill glasad, panelfyllningsdörr, dörfoder 1 st upptill småspröjsad fyllningsdörr, inkl foder	Målningsbehov.
Fönster	16 st blyspröjsade tvåluftsfönster, inkl foder 2 spröjsade lunettfönster	Akut underhållsbehov alla sidor.
Övrigt	Öppen veranda i två våningar, pelare, tassar, räcken, trä Undertak veranda, trä Trappa, trä	Veranda i akut rengörings- och målningsbehov. Trappa i rengörings- och oljningsbehov. Vegetation behöver hållas undan på N sidan.

Lilla Torpet**Hus 757**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Sten m fläckvis puts, rester av avfärgning Betong, rustik Betongsten, rustik (förstukvist)	
Vägg	Timmer, lockläktpanel (gavelspets, baksida), knutbrädor	Viss alg- och mögelpåväxt, rengörings- och målningsbehov. Smärre rötskador, kan renhuggas inför ommålning.
Tak	Enkupert tegel,nockpannor (även förstukvist) vattbrädor, plåt vindskivor, tassar, takfotspanel, takfotsbrädor	Vattbrädor, målningsbehov. Vindskivor och takfot, målningsbehov.
Dörrar	1 st panelfyllningsdörr, glasad upptill, dörfoder	Målningsbehov.
Fönster	9 st blyspröjsade tvålufts, inkl foder 2 st spröjsade lunett, inkl foder 4 st enlufts, inkl foder	Akut underhållsbehov. Trasigt glas.
Övrigt	Förstukvist, kontursågade stolpar, undertak, fast bänk lockläktpanel (inom förstukvist) Trappa, räcken, handledare, trä	Veranda moss- och lavbeväxning. Rengörings- och målningsbehov. Trappa rengörings- och oljningsbehov. Räcken målningsbehov.

Solbacken**Hus 758**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar, betongplintar	Markhöjningar mot NÖ, akut åtgärdsbehov.
Vägg	Timmer, synligt sydfasad Lockläktpanel, knutbrädor Skivor, plåt	Tillbyggnaden mot norr, akut målningsbehov. Övriga fasader målningsbehov. Svartmögél på samtliga fasader.
Tak	Enkupigt tegel,nockbräda, plåt Plåt, falsad, asfaltpapp Vindskivor, takfot, tassar, takfotsbräda	Några pannor trasiga och ur läge, akut underhållsbehov. Vindskivor målningsbehov.
Dörrar	3 st fyllningsdörrar, glasade upptill	Dörrfoder S, målningsbehov.
Fönster	3 spröjsade tvålufits 3 små enlufts	Akut underhållsbehov av 2 st fönster på söderfasad. Akut målningsbehov av fönster mot norr.
Övrigt	3 öppna verandor, lövsågade / panelade räcken	Ö verandan: trappa rötskadad, reparationsbehov. Tak, akut reparationsbehov. V verandan: Tak, akut målningsbehov. Samtliga räcken akut målningsbehov. Skivklädda väggar, målningsbehov. Svartmögél i verandataken, rengörings- och målningsbehov.

Granbacken**Hus 759**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar	
Vägg	Timmer	Skada i V vägg, pga vatten från verandatak. Akut åtgärdsbehov. Rötskador N sidan, åtgärdsbehov. Allmänt målningsbehov. Lokalt insektsangrepp vid plint, tillsynsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel. Papp (på verandor) Nockbrädor och vattbrädor, plåt Taksprång med kontursågade tassar och pärlspont, trä Vindskivor, kontursågade, trä, gavelryttare, trä, svarvade	Papptak, akut reparationsbehov. Nock- och vattbrädor (plåt), målningsbehov. Vindskivor, takfot, rengöringsbehov.
Dörrar	3st enkla fyllningsdörrar (En glasad), 1st parfyllningsdörr 1st fyllningsdörr, karm och foderbrädor, trä	
Fönster	2st fyrluft, (3 spröjsade nertill, 1småspröjsad upptill), inkl foder 4st fyrluft, (2 spröjsade nertill, 2 ospröjsade upptill), inkl foder 2st småspröjsade enlufts med foder, trä	Akut underhållsbehov.
Övrigt	3st öppna verandor, med lövsågerier, gallerverk etc Trappor, räcken, trä 2st skorstenar, putsat tegel med krönplåtar	Verandor, akut målningsbehov. Skorstenar putsnedfall, reparationsbehov. Krönbeslag målningsbehov.

Nybygget**Hus 760**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Naturstensmur med murbruk, delvis putsad. stenplintar, verandor	
Vägg	Timmer Pärilsponpanel, stående (inom verandor)	
Tak	Enkupigt tegel, Papp på verandor 2 st takkupor, trä och plåt. Vattbrädor ochnockbrädor, plåt Taksprång med åsar, faltak och vindskivor, mittgavel panel, trä	Vissa pannor skadade, akut åtgärdsbehov.
Dörrar	2 st parfyllningsdörrar med blyspröjsade överljus, trä, inkl foder 2 st fyllningsdörrar, glasade upptill, trä (verandor), foder	
Fönster	19 st spröjsade tvåluftsfönster, foder med överstycken. 2 st spröjsade enlufts lunettfönster, inkl foder i mittgavel. 2 st tät blyspröjsade enlufts i takkupor med stickbågigt överstycke.	
Övrigt	2 st öppna verandor med trappor och kontursågade räcken, trä 2 st trappor, räcken, bänkar, trä 3 st skorstenar, tegel med plåttäckning	Skorstenar tegelmålade, renoveringsbehov.

Holmgården**Hus 761**

BYGGNADSDDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar mineralullsskivor	Mineralullsskivorna är ej infästa i plintarna.
Vägg	Timmer Lockläktpanel	Normalt underhållsbehov av samtliga fasader, varav den södra akut underhållsbehov. Håll efter stekelangrepp, västra fasaden.
Tak	Enkupigt tegel, nocktegel Vattbrädor, plåt Vindskivor, takfot, takfotsbräda, trä	Normalt underhållsbehov, några takpannor ur läge. Vindskivor målningsbehov.
Dörrar	1 st fyllningsdörr med runt fönster	
Fönster	7 st spröjsade tvåluftsfönster, inkl foder 3 st småspröjsade enlufts, inkl foder 1 st litet enlufts inkl foder	Foder på söderfasad, akut målningsbehov, liksom 1st fönster.
Övrigt	Trappa, räcken, trä 1 st skorsten, plåtklädd	Håll undan vegetationen. Räcken akut målningsbehov.

Hyddan**Hus 762**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar betongmur (bakre utbyggnad)	
Vägg	Timmer, lockläktpanel (fasad läkt), knutbrädor Råspont, stående (inom V verandan) Pärilspont, stående (inom Ö verandan)	
Tak	Enkupigt tegel, nockpannor, tvåkupigt tegel (bakre utbyggnad) Papp (verandor) Vattbrädor, plåttäckta, vindskivor, takfotsbrädor, trä	Vissa pannor spräckta / ur läge, akut åtgärdsbehov. Vindskivor, takfot målningensbehov.
Dörrar	2 st skivklädda dörrar, trä kontursågade foder	Foder; rengöringsbehov.
Fönster	2 st spröjsade tvålufts inkl foder	
Övrigt	2 st öppna verandor, lövsågade räcken, undertak mm 2 st trappor, trä Trappräcken, trä	Verandor, rengörings- och målningensbehov. Trappor, rengörings- och oljningsbehov. Räcken, målningensbehov.

Hofbergs**Hus 763**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur, rustikputsad Stenplintar. Isolering	
Vägg	Timmer	
Tak	Enkupigt tegel, plåt (veranda) Nockbrädor och vattbrädor, plåt Taksprång med åsar, tassar samt vindskivor, trä Verandatak, insidan, kontursågade tassar och panel, trä	Nock- och vattbrädor (plåt) flagar, målningensbehov.
Dörrar	1 st panelad dörr, glasade upptill, karm och foder, trä 1st pardörr med fyllningsdörrblad, spröjsad, karm och foder, trä	Rengöringsbehov.
Fönster	7 st spröjsade tvålufts inkl foder 2 st spröjsade lunettfönster, inkl foder	Målningensbehov
Övrigt	Öppen veranda i 2 våningar, panelade / kontursågade räcken Trappa, trä inkl räcken	Räcke övre veranda skadat, reparationsbehov.

Arbetsterapin

Hus 764

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar, (träullsplattor mellan plintar)	Grund och bjälklag felaktigt byggt, akut åtgärdsbehov. Se åtgärdsförslag Krister Berggren AB, 1997-10-11.
Vägg	Lockläktpanel (läkt varannan underbräda) Råspontpanel (över entréparti). Syllbräda (under fönsterband)	Panel, bitvis större rötskador, akut reparations- och målningsbehov. Syllbräda akut reparations- och målningsbehov.
Tak	Plåt, falsad. Kantskoningar plåt längs takens högpunkt Takfotsbrädor, trä (vid altan, ej ursprunglig)	Målningsbehov. Takfot, målningsbehov.
Dörrar	2 st småspröjsade glasdörrpartier (2 enkla, 2 pardörrar, fönster), trä 5 st glasdörrar, tvådelad glasning (inom glaspartier gårdar) 2 st paneldörrar (tapetdörrar i fasad)	Underhållsbehov
Fönster	53 st tvålufts fasta fönster (stor ruta över liten, olika bredder), trä 1 st tvålufts fast fönster (sned överkant), trä, 3 st tvålufts, trä 6 st enlufts, trä, 1 st trelufts, trä, 1 st sexlufts (i litet burspråk), trä 7 st fyrlufts + 1 st tvålufts (i långt burspråk), trä	Enstaka rutor trasiga, allmänt reparations- och underhållsbehov. Delvis akut underhållsbehov.
Övrigt	3 st ventilationshuvor, plåt Altan och ramper, trappa, trä. Räckan, trä. Räckan, stål Trärännor, plåtklädda (delvis utbytta) Skrapgaller (framför entré)	Markhöjning, akut åtgärdsbehov. Vegetation måste röjas. Trärännor, rensning, målningsbehov. Utbytt ränns SV återställs. Träräckan av fel typ, utbytes. Stålräckan, målningsbehov. Skrapgaller vid entré, rensas under.

Brandredskapsbod

Hus 766

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongplintar	Markhöjning mot nordost. Gräv ur.
Vägg	Lockläktpanel, profil, knutbrädor	Målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel, nockpannor Vattbrädor, trä, vindskivor, takfot, takfotsbräda, trä	Normalt underhållsbehov. Vindskivor målningsbehov.
Dörrar	Paneldörr	
Fönster	-	
Övrigt		

Stora Broarne**Hus 767**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur med rustikputsade träullsplattor. Stenplintar, trapp	
Vägg	Lockläktpanel med knutbrädor. Vattbrädor vid sockel (pga isoleringen), plåtklädd	Vattbrädor, akut målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel Nockbrädor och vattbrädor, plåt Vindskivor, trä, kontursågad underkant Taksprång med äldre låg panel, sparrar och ny panel.	Nock- och vattbrädor, målningsbehov.
Dörrar	2 st fyllningsdörrar, trä Karm och dörfoder, trä	Underhållsbehov.
Fönster	6 st spröjsade tvålufts, inkl foder 1 st småspröjsat enlufts, inkl foder	Rengörings- och målningsbehov.
Övrigt	2 st trappor, trä Räcken, trä Hängrännor och stuprör	Ena räcket omålat, målningsbehov. Hängrännor, stuprör, målningsbehov.

Mellan Broarne**Hus 768**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongsten med putsade träullsplattor vattplåt däröver	Plattor lösa, putsbortfall. Reparationsbehov. Vattplåt, målningsbehov. Plåtar u k gavelspets, målningsbehov.
Vägg	Lockläktpanel, knutbrädor Timmer (gavelspets)	Panel, målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel, nocktegel. Papp (på veranda), kantskoningar i plåt Vattbrädor, plåt Vindskivor, trä, kontursågade i underkant Taksprång, panel, kontursågade tassar	Vissa pannor trasiga / ur läge, akut åtgärdsbehov. Vattbrädor, målningsbehov. Vindskivor, takfot, målningsbehov.
Dörrar	1 st fyllningsdörr, småspröjsad upptill. Vindslucka, panel	Målningsbehov.
Fönster	4 st spröjsade tvålufts, inkl kontursågade foder	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Öppen veranda, lövsågade räcken, kontursågade tassar Trappa, trä Skorsten, tegel Hängrännor, stuprör	Veranda, akut rengörings- och målningsbehov. Trappa, rengörings och oljningsbehov. Gräs, vegetation rensas. Rabatter olämpliga. Hängrännor, stuprör, målningsbehov.

Lilla Broarne**Hus 769**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur med rustikputsade träullsplattor. Stenplintar veranda	Hög marknivå mot NÖ, akut åtgärdsbehov.
Vägg	Lockläktpanel, inkl panelad vindlucka. (vattplåt ök panel V gavel) timmer (gavelspets V). Knutbrädor Vattbrädor vid sockel (pga isoleringen), plåtklädd	Vattbrädor, akut målningsbehov. Rengöringsbehov.
Tak	Enkupert tegel. Papp (veranda) Nockbrädor och vattbrädor, plåt Taksprång med åsar och sparrar Vindskivor, trä. Vindskivor veranda, plåt	Takpanel, rötskador, akut reparationsbehov. Nock- och vattbrädor, målningsbehov.
Dörrar	2 st fyllningsdörrar dörrfoder	
Fönster	4 st spröjsade tvålufts, inkl foder 1 st spröjsat enlufts, inkl foder	Rengörings- och målningsbehov.
Övrigt	Öppen veranda, lövsågade räcken. Trappa och ramp, räcken, trä Skorsten, tegel med krönplåt Hängrännor och stuprör	Veranda, rengörings- och målningsbehov. Hängrännor, stuprör, målningsbehov.

Malmströms**Hus 770**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Sten, torpargrund	Markhöjning mot nordost, urschaktas. Akut åtgärdsbehov.
Vägg	Timmer	Igensatt lucka, norrvägg, betong rödmålad.
Tak	Enkupert tegel, nockpannor Vattbrädor, plåt Vindskivor, takfot, takfotsbräda, trä	Takpannor, normalt tillsynsbehov. Vindskivor; akut målningsbehov.
Dörrar	1 st parfyllningsdörr, glasad högst upp dörrfoder	Akut underhållsbehov.
Fönster	3 st spröjsade tvålufts, inkl foder 2st spröjsade enlufts	Akut underhållsbehov, södra, västra samt östra.
Övrigt	Trappa, betong, räcke, trä Skorsten, tegel, plåttäckning Trappa, trä	

Skogsgården**Hus 771**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur, puts delvis plåtklädd. Betongplintar, verandor	
Vägg	Locklistpanel med fasad list. (ofasad list på östra tillbyggnaden) knutbrädor	
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor. Plåt, bandtäckning. Takkupor och skoningar, plåt Vattbrädor, plåt. Vindskivor, trä Taksprång med tassar och panel. Del av N tillbyggnad.	
Dörrar	5 st glasade parfyllningsdörrar (assym) 5 st parfyllningsdörr, spröjsad upptill med tvålufts överluft och foder. 1 st pardörr (assym), panelklädd med foder	
Fönster	19 st spröjsade tvålufts med foder, 1st burspråk med 4st fyrdelade fasta isolerrutor med foder, trä, 3 st fyrlufts (2 små över 2 spröjsade större), 6st spröjsade enlufts med foder, 1 st enlufts med foder.	
Övrigt	Verandor och trappor, trä 4st st plåtklädda skorstenar. 2st ventilationshuvor, plåt Räcken, trä. 3st utrymningstrappor, trä	

Skogsgården, västra flygeln**Hus 772**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongmur, spritputs	För hög marknivå N änden, akut åtgärdsbehov. Grunden lokalt sprucken, en större skada, åtgärdsbehov. Mossa, rengöringsbehov.
Vägg	Locklistpanel med profilerad och spontad list. Knutbrädor Vattbrädor vid sockel, plåt	Panel och vattbrädor, rötskador vid förhöjd mark, akut reparations- och målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor. Plåt, bandtäckning (skärmtak) Vattbrädor, plåt. Takkupor och skoningar, plåt Panelat taksprång och vindskivor, trä	Vattbrädor plåt, akut utbytes- / målningsbehov. Vindskivor, takfot, rengörings- och målningsbehov.
Dörrar	2 st pardörrar, panelade, inkl foder, 1 st pardörr, panelad med spröjsat överljus, inkl foder, 1 st spröjsad parfyllningsdörr, inkl foder 1 st utrymningsdörr med locklist lika vägg	
Fönster	12 st spröjsade tvålufts, inkl foder 17 st fyrlufts (2 mindre över 2större spröjsade), inkl foder	
Övrigt	1 st skärmtak, trä, 4 st trappor, 1 ramp, trä. Veranda, trä. Räcken och bänkar, trä. 2 st skorstenar, tegel målade och med krönbeslag, 1 skorsten, plåtklädd. Ventiler ovan fönster	Skärmtakens träkonstruktioner, rengörings- och målningsbehov. Räcken, bänkar; målningsbehov. Trappor rengörings- och oljningsbehov. Väggventiler, målningsbehov. Skorstenar målningsbehov.

Skogsgården, östra flygeln**Hus 773**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betong, spritputs	Mindre putsskador, mossa, åtgärdsbehov. Förhöjd mark norra sidan, schaktas ur.
Vägg	Spontad profilerad locklistpanel, knutbrädor Vattplåt i nederkant	Mossa, mindre rötskador nederkant NÖ sidorna. Reparations- och målningsbehov.
Tak	Tvåkupigt tegel,nockpannor. Falsad plåt (skärmtak) Vattbrädor, plåt. Takkupor och skoningar, plåt Vindskivor, träInpanelad takfot	Enstaka pannor ur läge, akut åtgärdsbehov. Plåttak målningsbehov. Vindskivor, takfot, akut reparations-, rengörings- och målningsbehov.
Dörrar	2 st pardörrar, panelade, inkl foder, 1 st pardörr, panelad med överljus, inkl foder, 1 st parfyllningsdörr, upptill spröjsad, inkl foder 1 st paneldörr (tapetdörr)	
Fönster	12 st spröjsade tvålufts, inkl foder 17 st st spröjsade tvålufts med överluffer, inkl foder	Delvis akut underhållsbehov, enstaka ruta spräckt. Delvis normalt underhållsbehov. Enstaka i gott skick.
Övrigt	1 skärmtak, träkonsoler, panel 4 st trappor, 1 ramp, räcken, bänkar, trä Hängrännor, stuprör, plåt. 3 st skorstenar, plåtklädda	Skärmtakens träkonstruktioner, rengörings- och målningsbehov. Trappor rengörings- och oljningsbehov. Räcken, bänkar, målningsbehov. Skorstenar målningsbehov. Vägghentiler, målningsbehov.

Lillstugan**Hus 774**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Sten, torpargrund	Markhöjning mot nordost. Gräv ur. Akut åtgärdsbehov. Någon sten fallit ur på västra sidan.
Vägg	Timmer	Målningsbehov.
Tak	Enkupigt tegel,nocktegel. Plåt (veranda) Takfot, tassar, vindskivor, trä Vattbrädor, plåt	Normalt underhållsbehov. Vindskivor målningsbehov.
Dörrar	1 st paneldörr med fönster , 1 st paneldörr Dörrfoder	Dörrar, målningsbehov.
Fönster	3 st spröjsade tvålufts, inkl foder (varav 2,5 st blyspröjs) 2 st spröjsade enlufts, inkl foder (varav 1st blyspröjs)	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Öppen veranda, trä Trappa, trä Räcken	Brädlucka, mot öster under nock. Verandan: vita träbänkar över hörn, akut underhållsbehov, liksom trappträcket. Undersida verandatak: svartmögel, flagad färg; akut målningsbehov.

Ponderosa**Hus 775**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar	N sidan, algpåväxt, rengöringsbehov.
Vägg	Timmerstomme, synlig	Äldre och aktiva insektsangrepp N och V, tillsynsbehov. Vissa rötskador, åtgärdsbehov.
Tak	Enkupigt tegel med nockpannor Vattbrädor, plåt Taksprång med åsar och takpanel samt vindskivor, trä	Flera pannor spruckna, akut åtgärdsbehov. Mkt mossor mm, rensningsbehov. Vattbrädor (plåt), målningsbehov.
Dörrar	1st panelad, trä Karm och foder, trä	Målningsbehov
Fönster	1st spröjsat tvåluft med foderbrädor, trä	Akut underhållsbehov.
Övrigt	Trappa, trä Räcke, trä	Vegetation för hög, röjningsbehov. Räcken målningsbehov. Hänggränna över entré saknas, åtgärdsbehov.

Boden**Hus 775b**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenplintar, delvis mellanbyggd med brädor	Hög mark V sidan, åtgärdsbehov. Stenblock in i vägg, åtgärdsbehov.
Vägg	Timmerstomme synlig	Omfattande skador i bottenstockar, samt S fasad vid glugg och knutar. Akut reparationsbehov.
Tak	Enkupigt tegel Nockbräda, pappklädd. Vattbrädor, plåt Taksprång med täta sparrar och vindskivor, trä	Flera pannor spruckna, akut åtgärdsbehov. Mkt mossor mm, rensningsbehov. Vattbrädor (plåt), målningsbehov.
Dörrar	1st bred och låg bräddörr, trä	
Fönster	Liten glugg på gavelväggen	
Övrigt		

Jordkällare**Hus 776**

BYGGNADSEDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenmur	Stora skador i V väggen, kalvar ut. Akut reparationsbehov.
Vägg	Sten- och tegelmur, delvis med betongfogar Timmerstomme synlig	Rötskador i timmer, reparationsbehov.
Tak	Enkupigt tegel Nockbräda, plåt Taksprång med åsar, täta sparrar och vindskivor, trä	Tegelvalv intakt. Däröver delvis infallet tak, åsar rötskadade - mycket akut reparationsbehov.
Dörrar	1st bräddörr	Karm deformerad, dörrblad löst och med svamp- och rötskador, akut åtgärdsbehov. Inre dörr borta.
Fönster	Öppning till vind på bakre gaveln.	
Övrigt		Hög marknivå, vegetation; akut åtgärdsbehov.

Biskopsgården**Hus 777**

BYGGNADSEDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur, rustikputs (fragment av urspr. stenmur) Betongmur (förstukvist)	
Vägg	Timmer Vindslucka, panel	Smärre rötskador, renhuggs / lusas i. Drevning diktas fast. Målningsbehov
Tak	Enkupigt tegel. Papp (på förstukvist) Nockbrädor, plåtklädda. Vattbrädor, plåt Vindskivor, takfotsbrädor, trä Åsar, sparrar, panel	Enstaka pannor skadade, akut åtgärdsbehov. Nock- och vattbrädor (plåt), målningsbehov. Vindbrädor, målningsbehov.
Dörrar	1st panelfyllningsdörr, upptill glasad, trä	
Fönster	10 st blyspröjsade tvålufts med foder, trä	Underhållsbehov.
Övrigt	Förstukvist, kontursågade pelare och tassar, invändig lockläktpanel, trä Trappa, räcken, trä 2 st plåtklädda skorstenar. Hängrännor, stuprör	Förstukvist, akut rengörings- och målningsbehov. Trappa; rengörings och oljningsbehov. Räcken; målningsbehov. Hängrännor, stuprör; målningsbehov.

Biskopsgårdens västra flygel**Hus 778**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Stenmur, putsad	
Vägg	Timmerstomme, synlig	Målningsbehov alla fasader.
Tak	Enkupigt tegel Vattbrädor, plåt Vindskivor, trä	Tegelpannor, tillsynsbehov. Vindskivor, akut målningsbehov.
Dörrar	1st glasad och panelad fyllningsdörr, trä Foderbrädor, trä	Akut underhållsbehov.
Fönster	4st blyspröjsade tvålufts med foder, trä	Underhållsbehov.
Övrigt	Trappa, trä Räcke, trä	

Biskopsgårdens östra flygel**Hus 779**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongstensmur, rustikputsad (på södra delen utskjutande betongsula)	
Vägg	Timmerstomme, synlig	Vittrat timmer, akut målningsbehov. Drevning delvis urfallen, återförs, kompletteras diktas fast.
Tak	Enkupigt tegel. Plåt, skärmtak. Nock- och vattbrädor, plåt Taksprång med åsar, sparrar och vindskivor, trä	Tegelpannor, akut översyn. Nock- och vattbrädor, målningsbehov.
Dörrar	1st glasad och panelad fyllningsdörr, trä Karm och foder, trä 2st träluckor (vind och grund)	
Fönster	2st blyspröjsade tvålufts med foder, trä	
Övrigt	Trapp, trä, med betonggrund. Räcke, trä Litet skärmtak, trä	Räcken, målningsbehov.

Bassänganläggning**Hus 812**

BYGGNADSDEL	BESKRIVNING	ÅTGÄRDSBEHOV
Grund	Betongelementsokel	
Vägg	Lockläktpanel med läkt varannan underbräda Vattplåt och utspringande regel i underkant Knutbrädor, fönsteröverstycken	
Tak	Enkupigt tegel. Falsad plåt, bandtäckning Vattbrädor av plåt. Vindskivor, tassar, takfotspanel, taklist, trä	Vissa pannor skadade eller ur läge; akut åtgärdsbehov. Vindskivor, takfot; rengöringsbehov.
Dörrar	1 st enkeldörr, slät (med tunna spår), med överljus, 1 st glasad enkeldörr, (2-delat glas), trä, 5 st glasade pardörrar (2-delade glas), trä, 1 st parport, förzinkad plåt	Parport (plåt), angelägen målning.
Fönster	7 st enlufts, 1 st tvålufts, 1 st runt tvådelat, trä 3 st spröjsade tvålufts, 8 st småspröjsade enlufts, trä 7 st sexlufts, 19 st fyrlufts, 8 st trelufts, 3 st tvålufts, 4 st andra tvålufts glaspartier i trä. Fönster- och dörrsmygbrädor (i stället för foder)	Vissa med omålat kitt; målningsbehov. F ö normalt målningsbehov.
Övrigt	3 st större ventilationshuvor, och ett antal mindre, plåt Hängrännor, stuprör, plåt	Hängrännor rensas från vegetation.